




**MOPAR®**

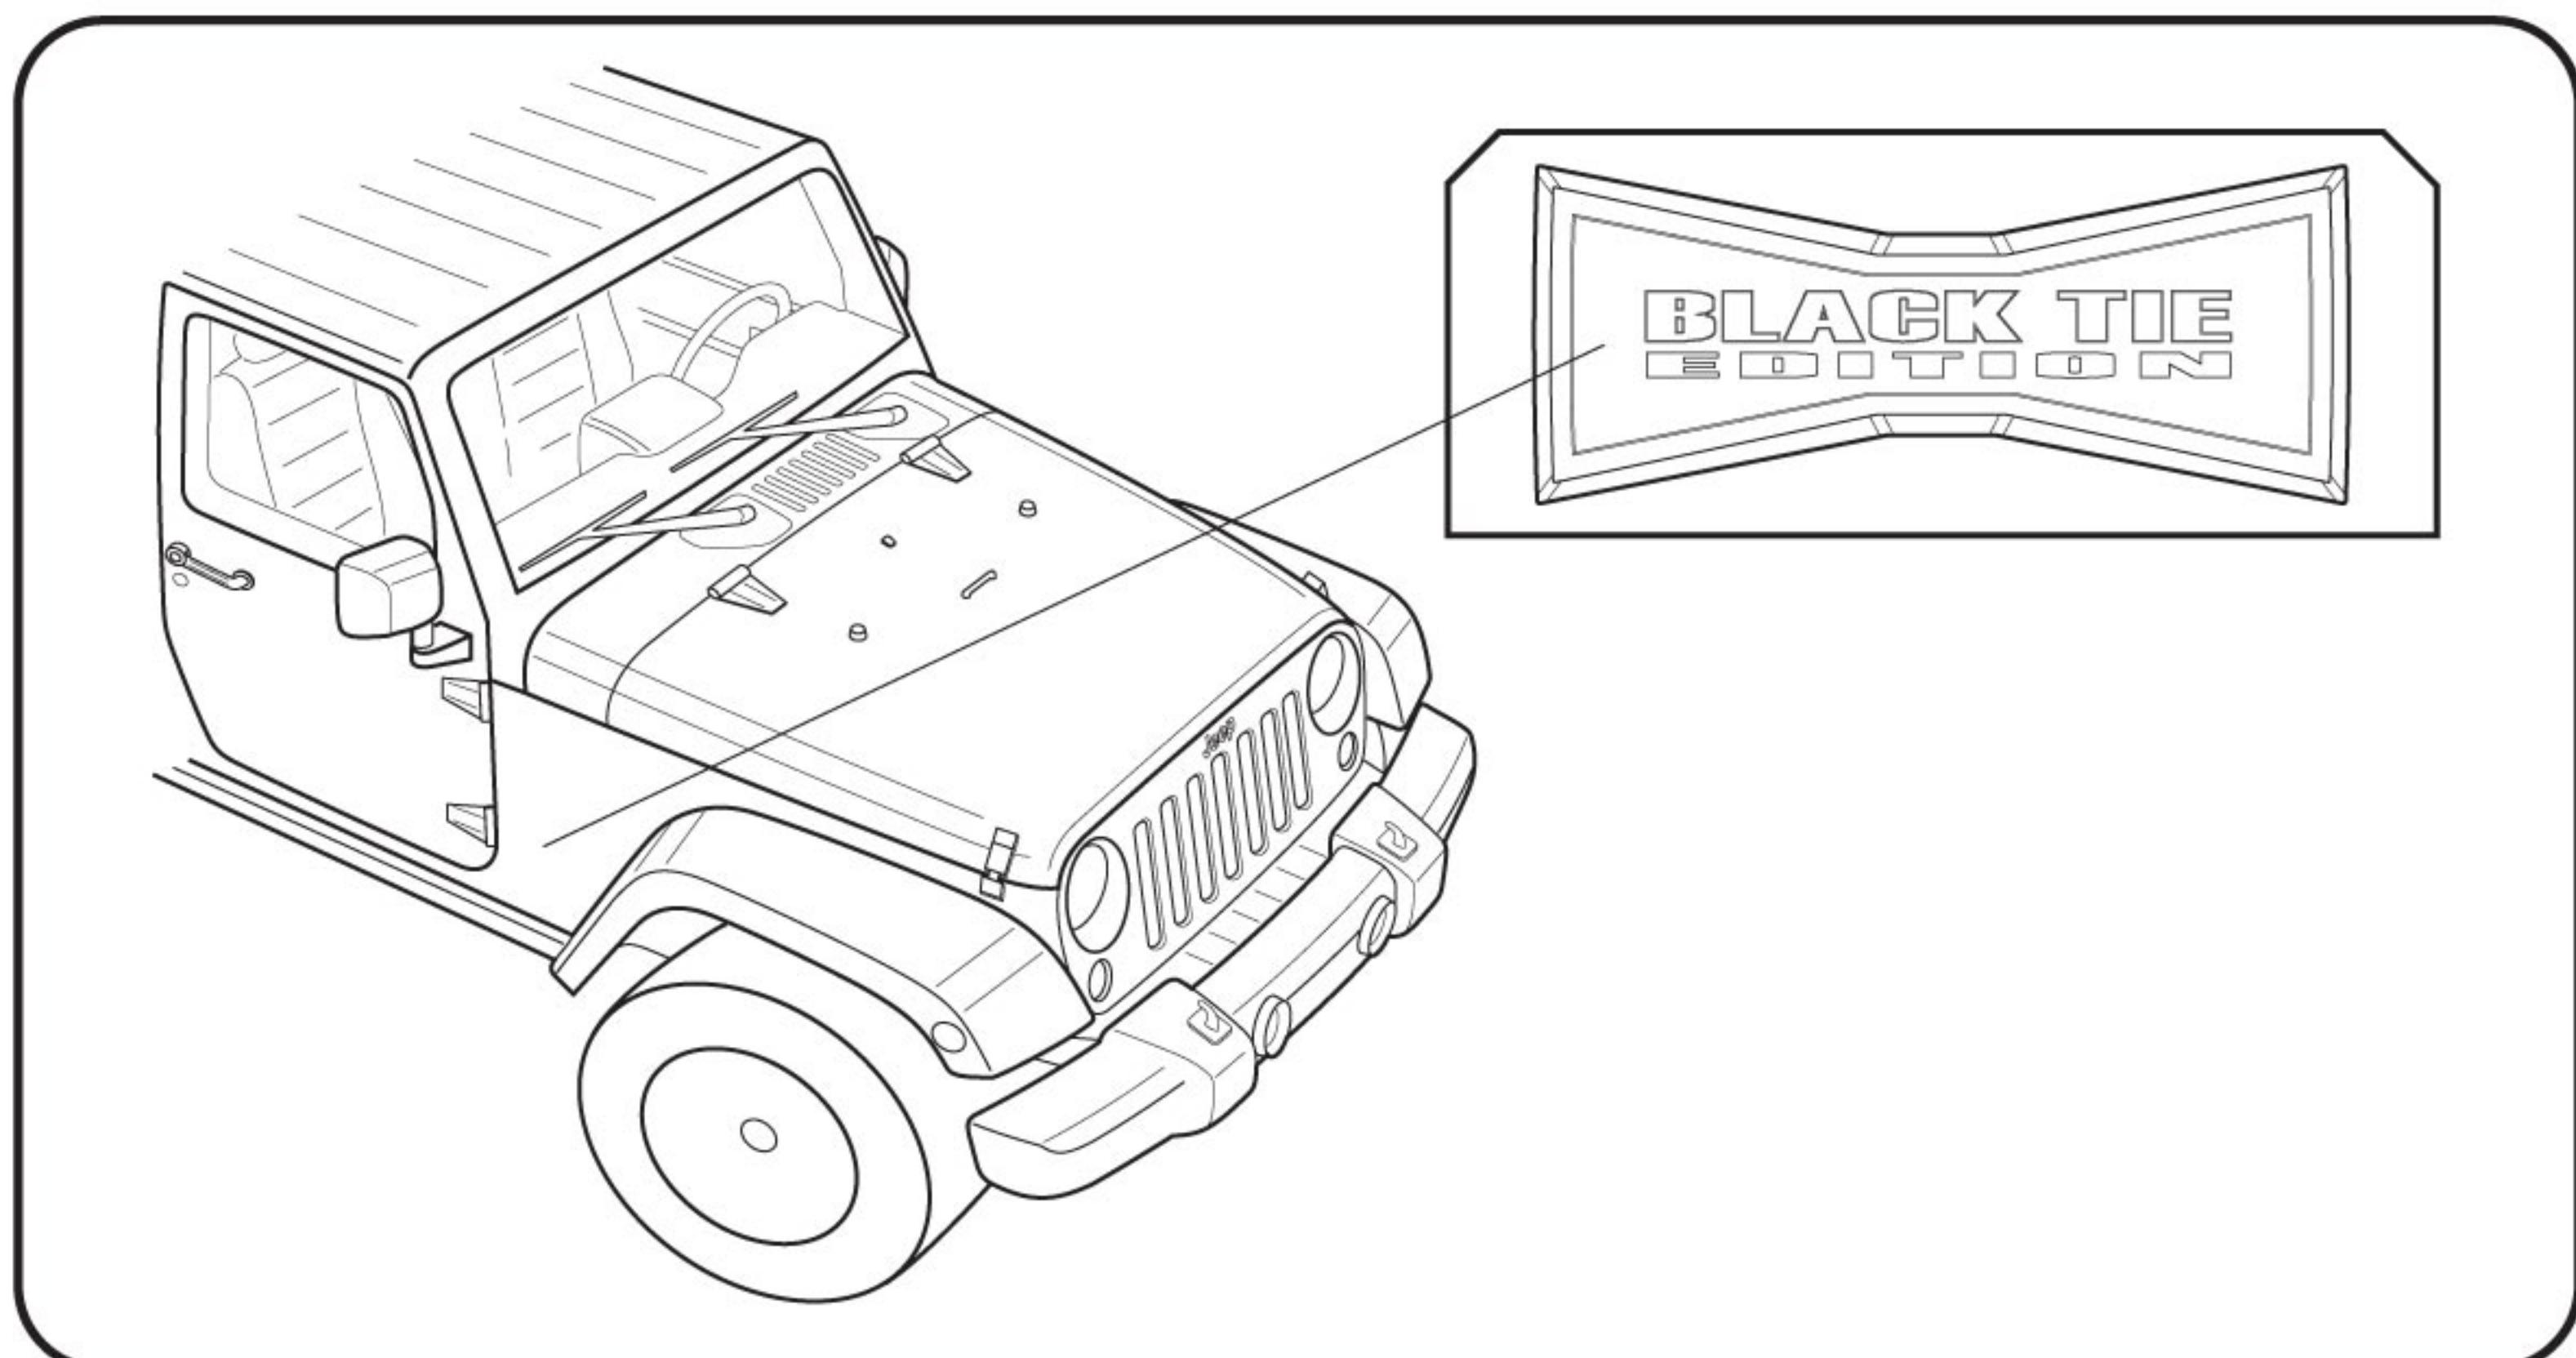

## **JEEP WRANGLER BLACK TIE BADGE**

K# K6861518



## GRAPHIC APPLICATION INSTRUCTIONS

**Note:**


- Wash hands prior to installation or use alcohol wipe.
- Vehicle and badge temperature should be between 70° F and 90° F.
- Leave vehicle in warm facility for 5 hours after application.
- DO NOT wash car for 5 days after installation.
- DO NOT apply in direct sunlight.
- Apply in a dust-free environment.

### TOOLS REQUIRED


---



Heat Gun  
(If needed)

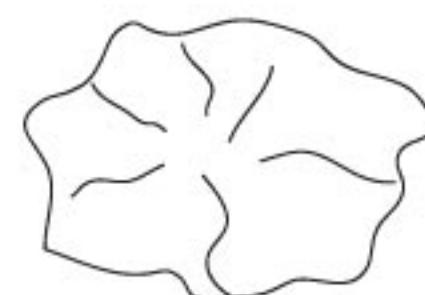


Clean Lint-Free  
Cloth

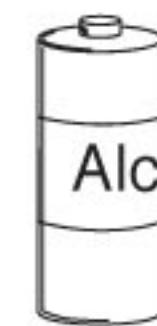

100%  
Isopropyl  
Alcohol




Squeegee

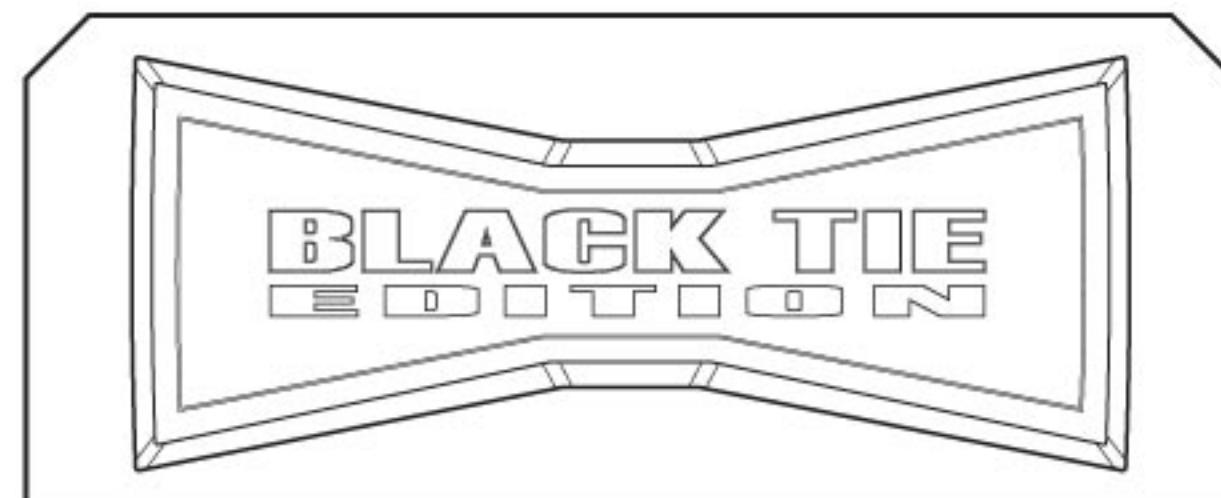

RH and LH parts are the same

# JEEP WRANGLER BLACK TIE BADGE INSTRUCTIONS


- 1. DEFECT REMOVAL :** Remove any dirt nibs or defects in the paint that would result in objectionable read-through defects after the badges are applied.
- 2. BODY SURFACE:** Body surface temperature must be a minimum of 70°F during badge application to ensure conformability and initial adhesive bond.
- 3. ALCOHOL WIPE:** Wipe the body surface to which the badges will be applied with a clean, lint-free cloth moistened with isopropyl alcohol to remove contaminants.
- 4. DRY WIPE:** Wipe the same body surfaces as in step 3 with a clean, dry lint-free cloth to remove remaining haze.

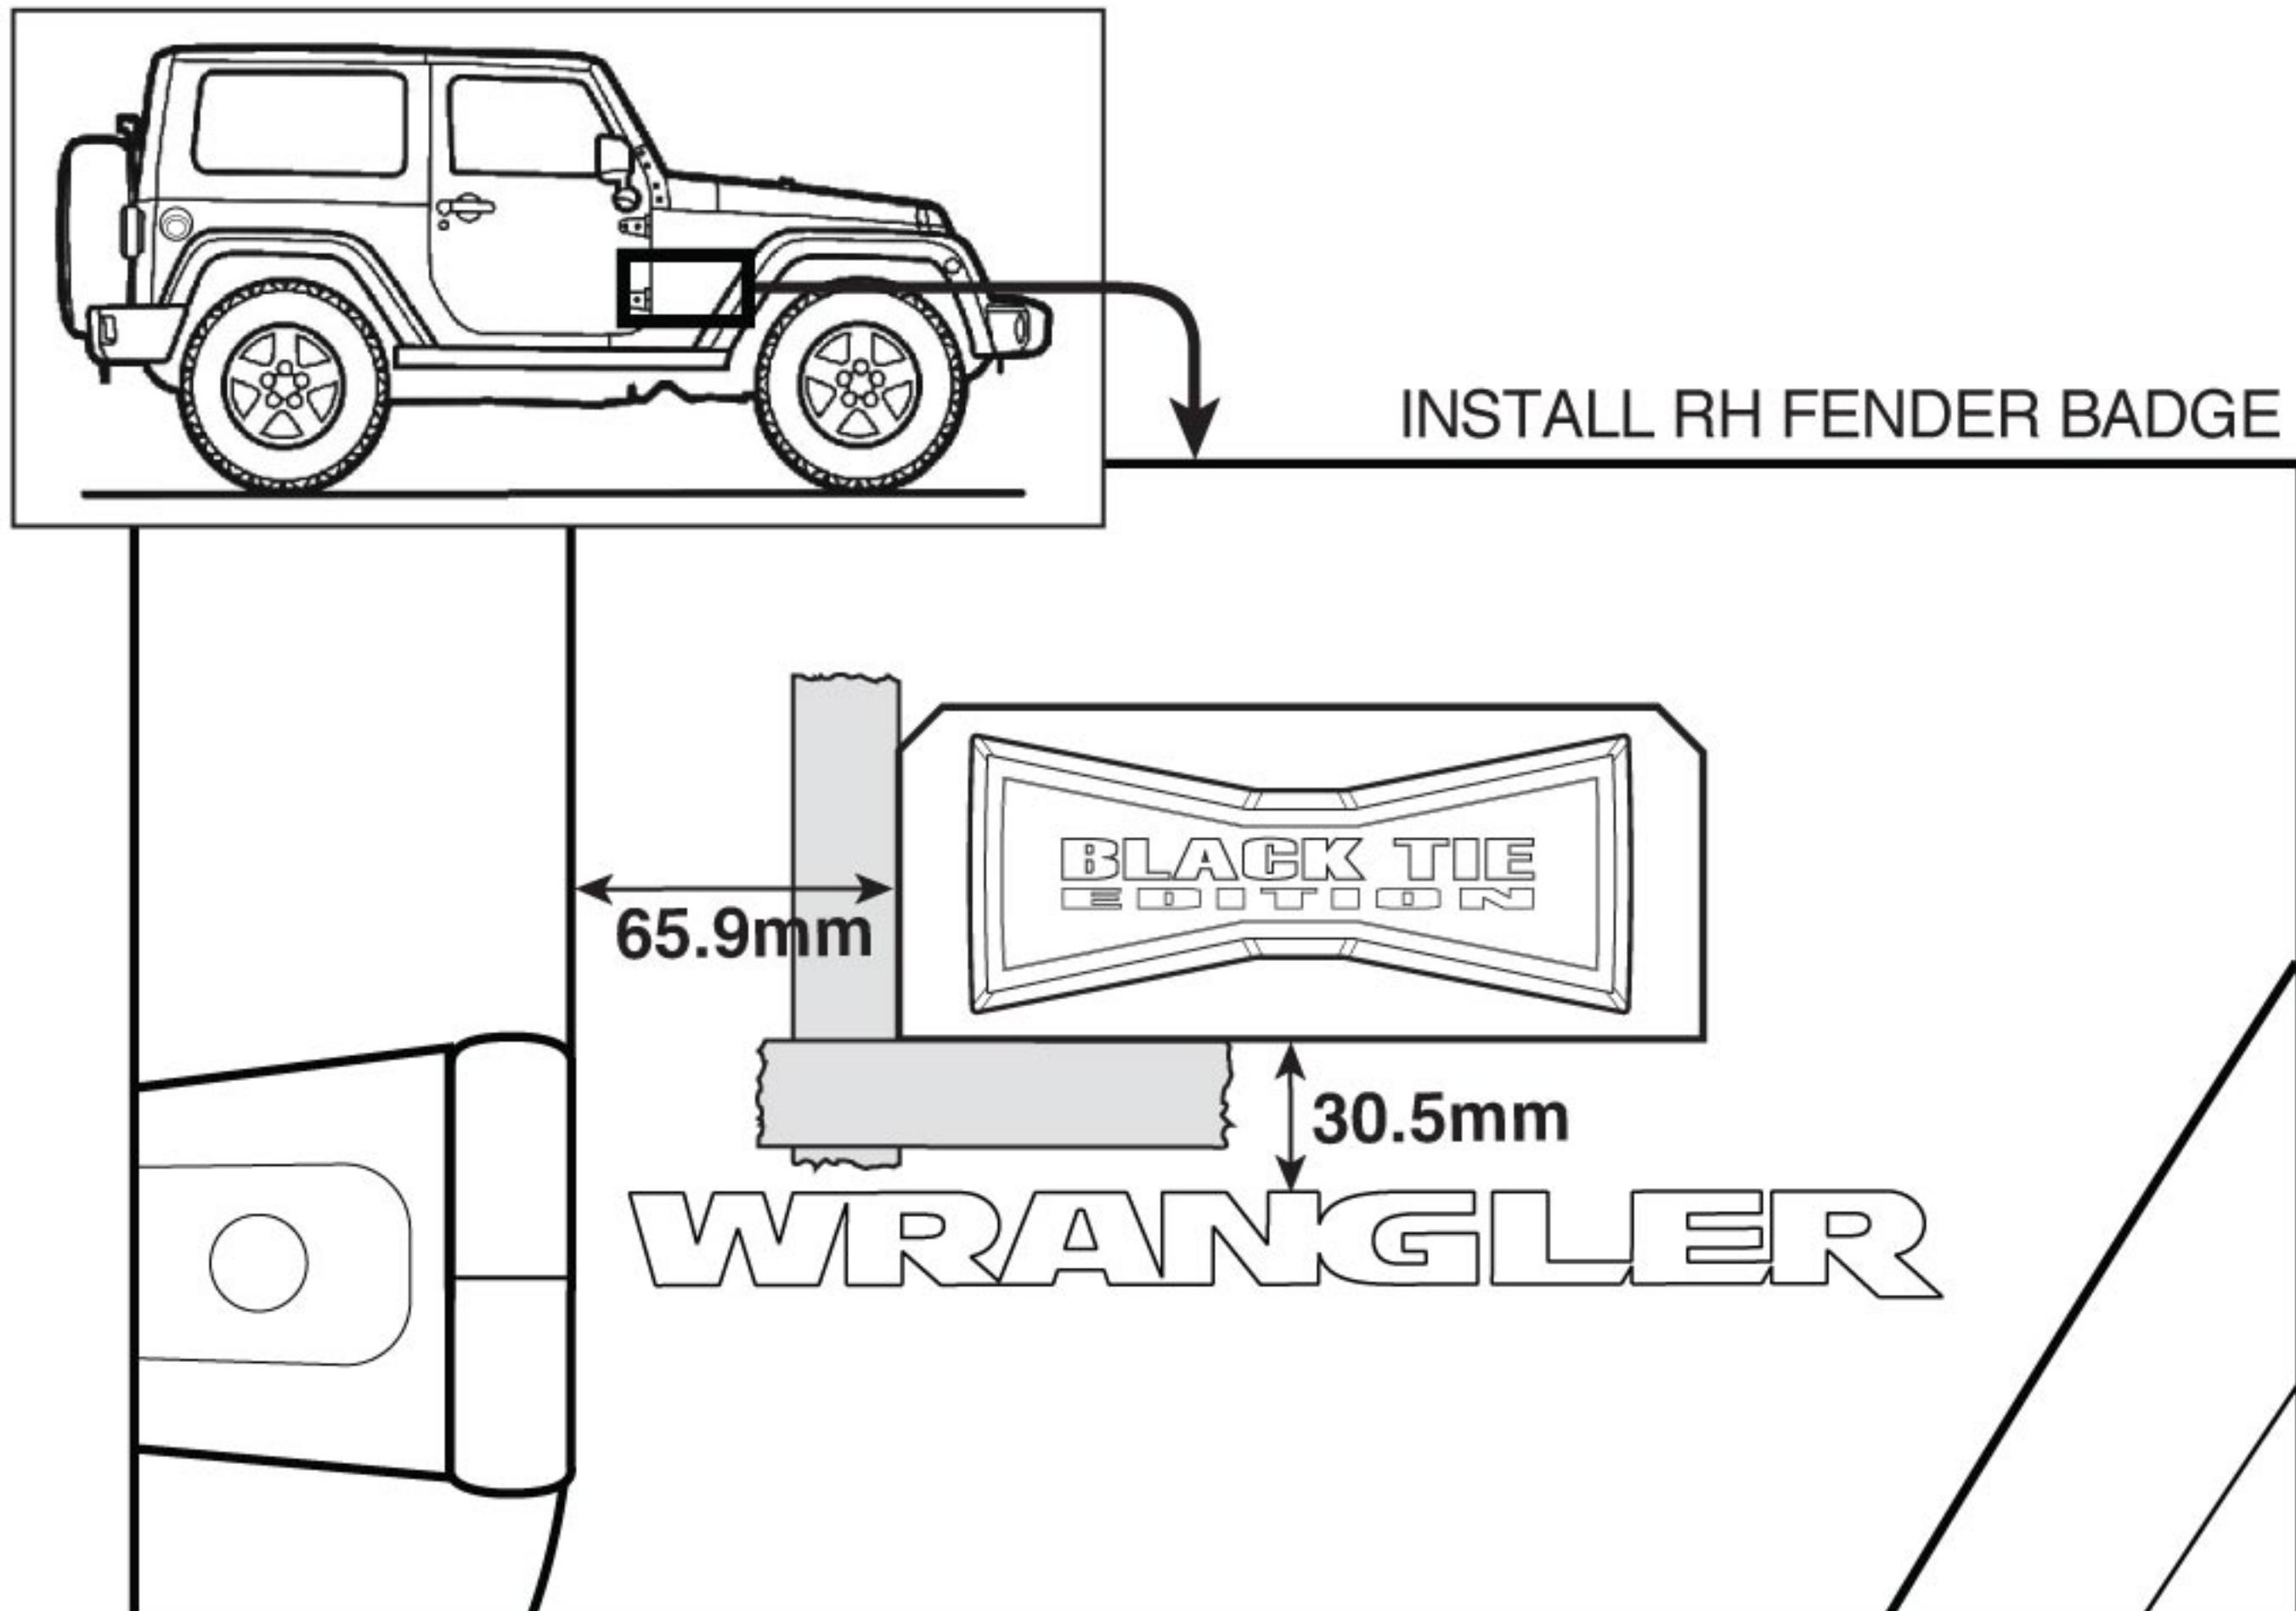

- 5. RH FENDER BADGE POSITIONING:** First, measure 30.5mm up from the top edge of the Wrangler decal and place a piece of masking tape there. Next, measure 65.9mm from the front edge of the door opening and place a piece of masking tape there.
- 6. RH FENDER BADGE LINER REMOVAL:** Lay badge liner side up on flat, clean surface. Slowly remove liner in a 180° direction, keeping part as flat as possible. Avoid finger contact with badge adhesive surface.
- 7. ADHERING RH FENDER BADGE:** Hold the RH Badge part by the handling tabs and position lower left corner of badge at the corner of the masking tape markers. Do not allow the adhesive surface to become contaminated by touching clothing, floor, etc. Align bottom edge of badge with bottom piece of masking tape and lightly press badge to vehicle surface.
- 8. SQUEEGEE:** Squeeze entire badge with a plastic squeegee. Start at the center and fan out to the edges using firm, overlapping strokes.
- 9. PREMASK REMOVAL:** Slowly remove the premask in a 180° direction, (flat to surface). Do not snap it off or remove in a 90° direction, (perpendicular to the surface).
- 10. POST APPLICATION:** Allow the vehicle to remain 70°F for at least fifteen minutes before taking outside in freezing conditions. Do not power wash badge area for 72 hours.
- 11. REPEAT ON OTHER SIDE OF THE VEHICLE.**



**MOPAR®**

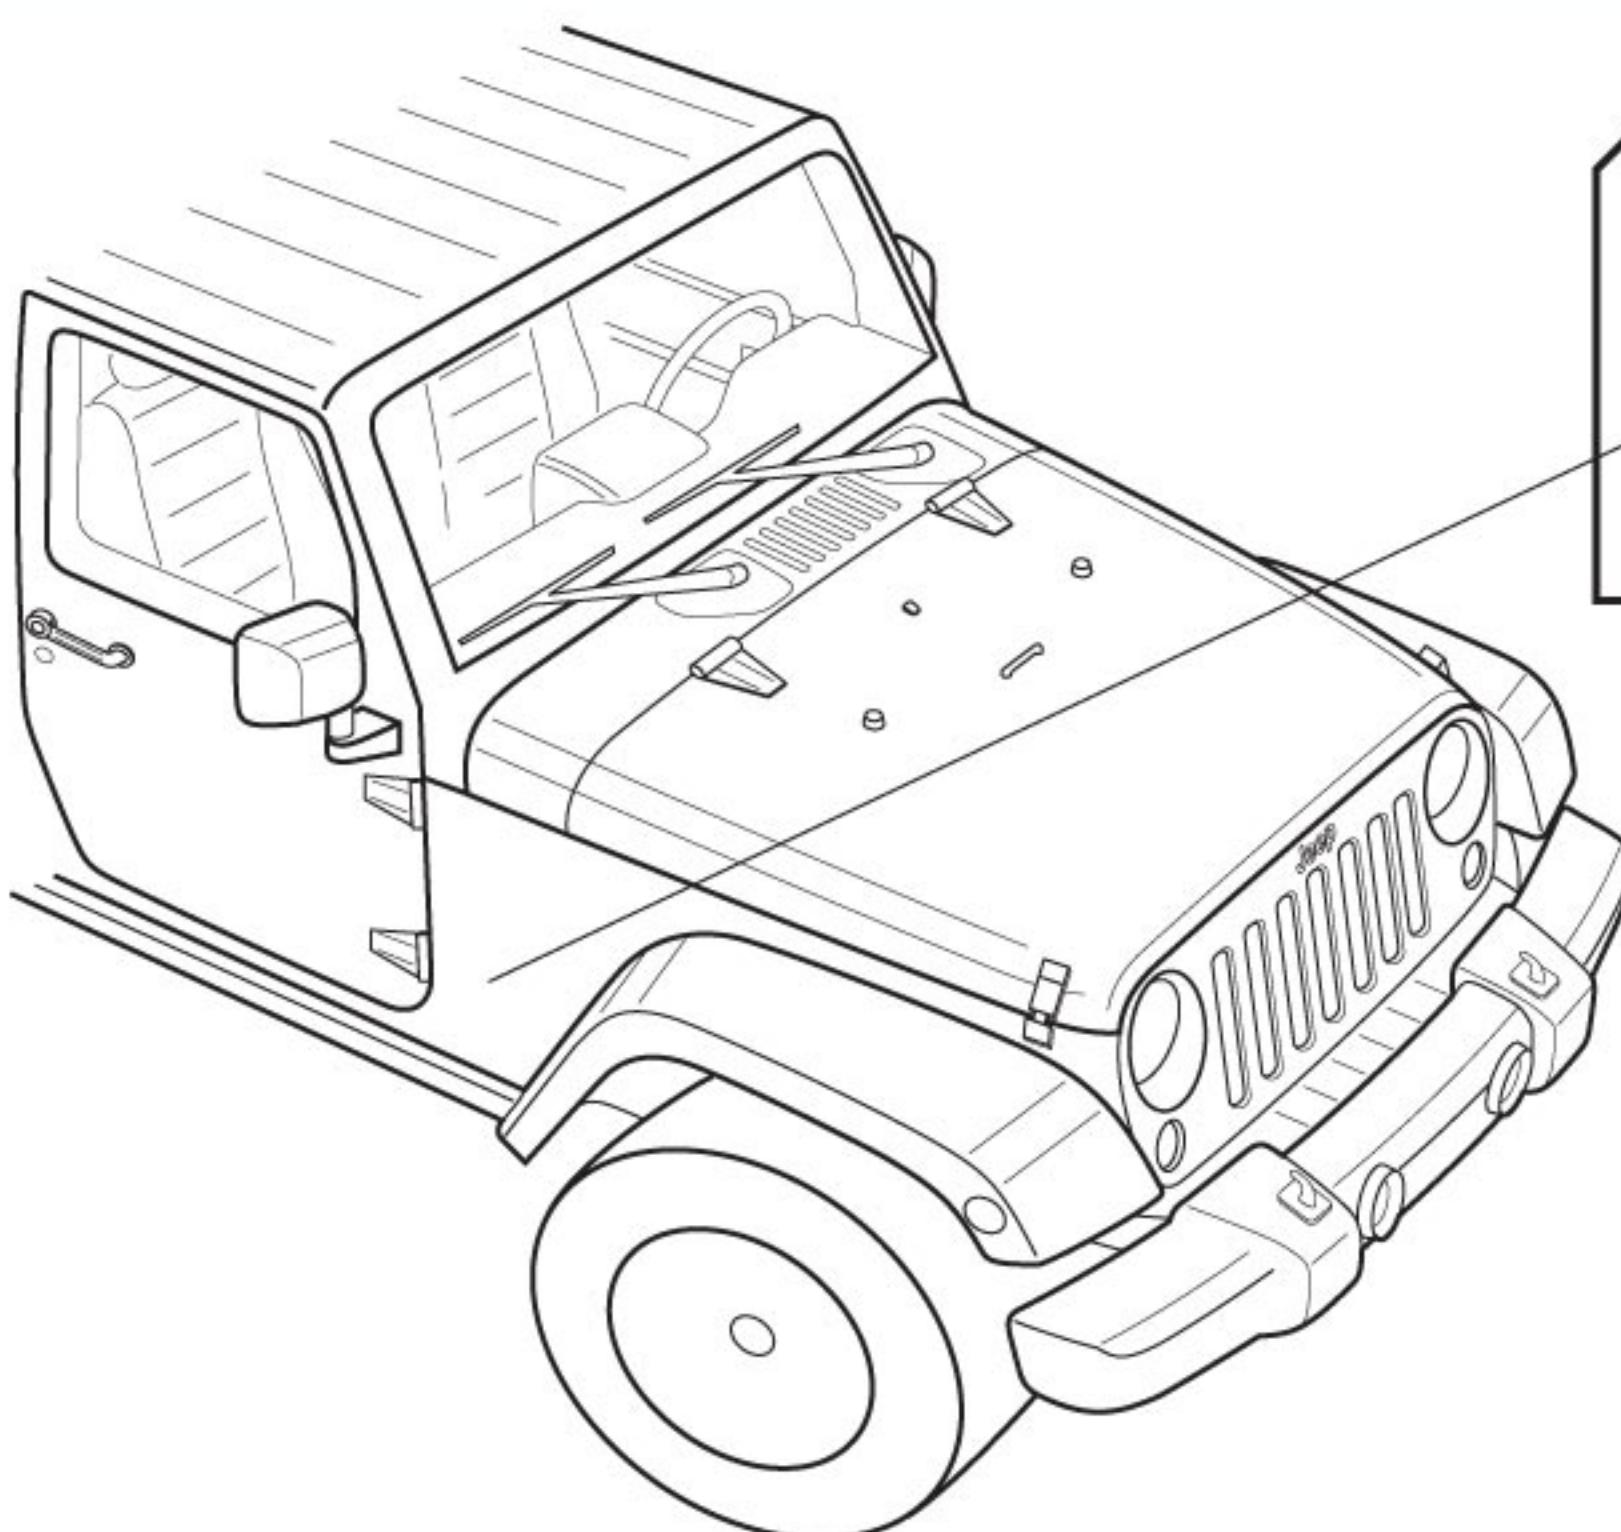

**JEEP WRANGLER NEGRO PLACA TIE**

K# K6861518



## APLICACIÓN GRÁFICA INSTRUCCIONES


### Nota:

- Lavarse las manos antes de la instalación o uso de alcohol.
- La temperatura del vehículo y la placa debe ser entre 70 ° F y 90 ° F.
- Deje el vehículo en las instalaciones de calentamiento durante 5 horas después de la aplicación.
- NO NOTwash coche durante 5 días después de la instalación.
- NO NOTapply la luz solar directa.
- Aplicar en un ambiente libre de polvo.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS



pistola de aire caliente  
(Si es necesario)

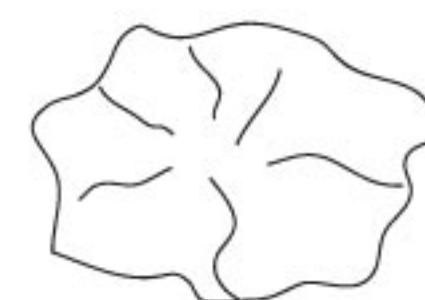


Limpio que no suelte pelusa paño



100% isopropílico alcohol




escobilla de goma

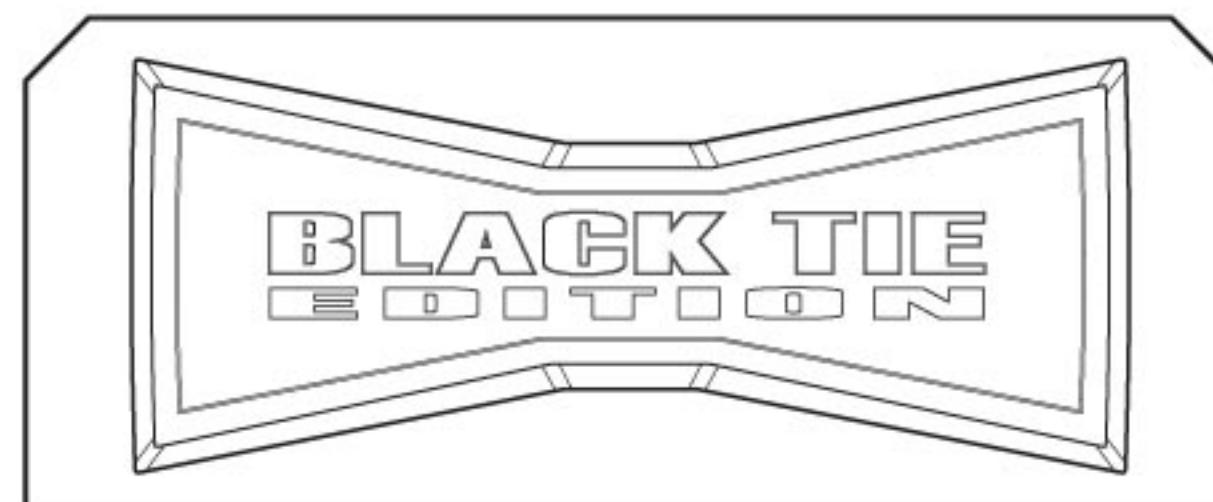

Mano derecha y parte izquierda de mano son los mismos

# JEEP WRANGLER BLACK TIE INSTRUCCIONES DE INSIGNIA



- 1. LA ELIMINACIÓN DE DEFECTOS:** Elimine cualquier suciedad o puntas de los defectos en la pintura que daría lugar a inaceptables lectura a través de defectos después de las placas se aplican.
- 2. SUPERFICIE DEL CUERPO:** temperatura de la superficie corporal debe ser de un mínimo de 70 ° F durante la aplicación insignia para asegurar adaptabilidad y unión adhesiva inicial.
- 3. TOALLITA CON ALCOHOL:** Limpie la superficie del cuerpo para que las insignias se aplicará con un paño limpio y sin pelusa humedecido con isopropílico alcohol para eliminar los contaminantes.
- 4. LIMPIEZA EN SECO:** Limpie las superficies del cuerpo que en el paso 3 con un paño limpio, seco y sin pelusa para eliminar niebla restantes.

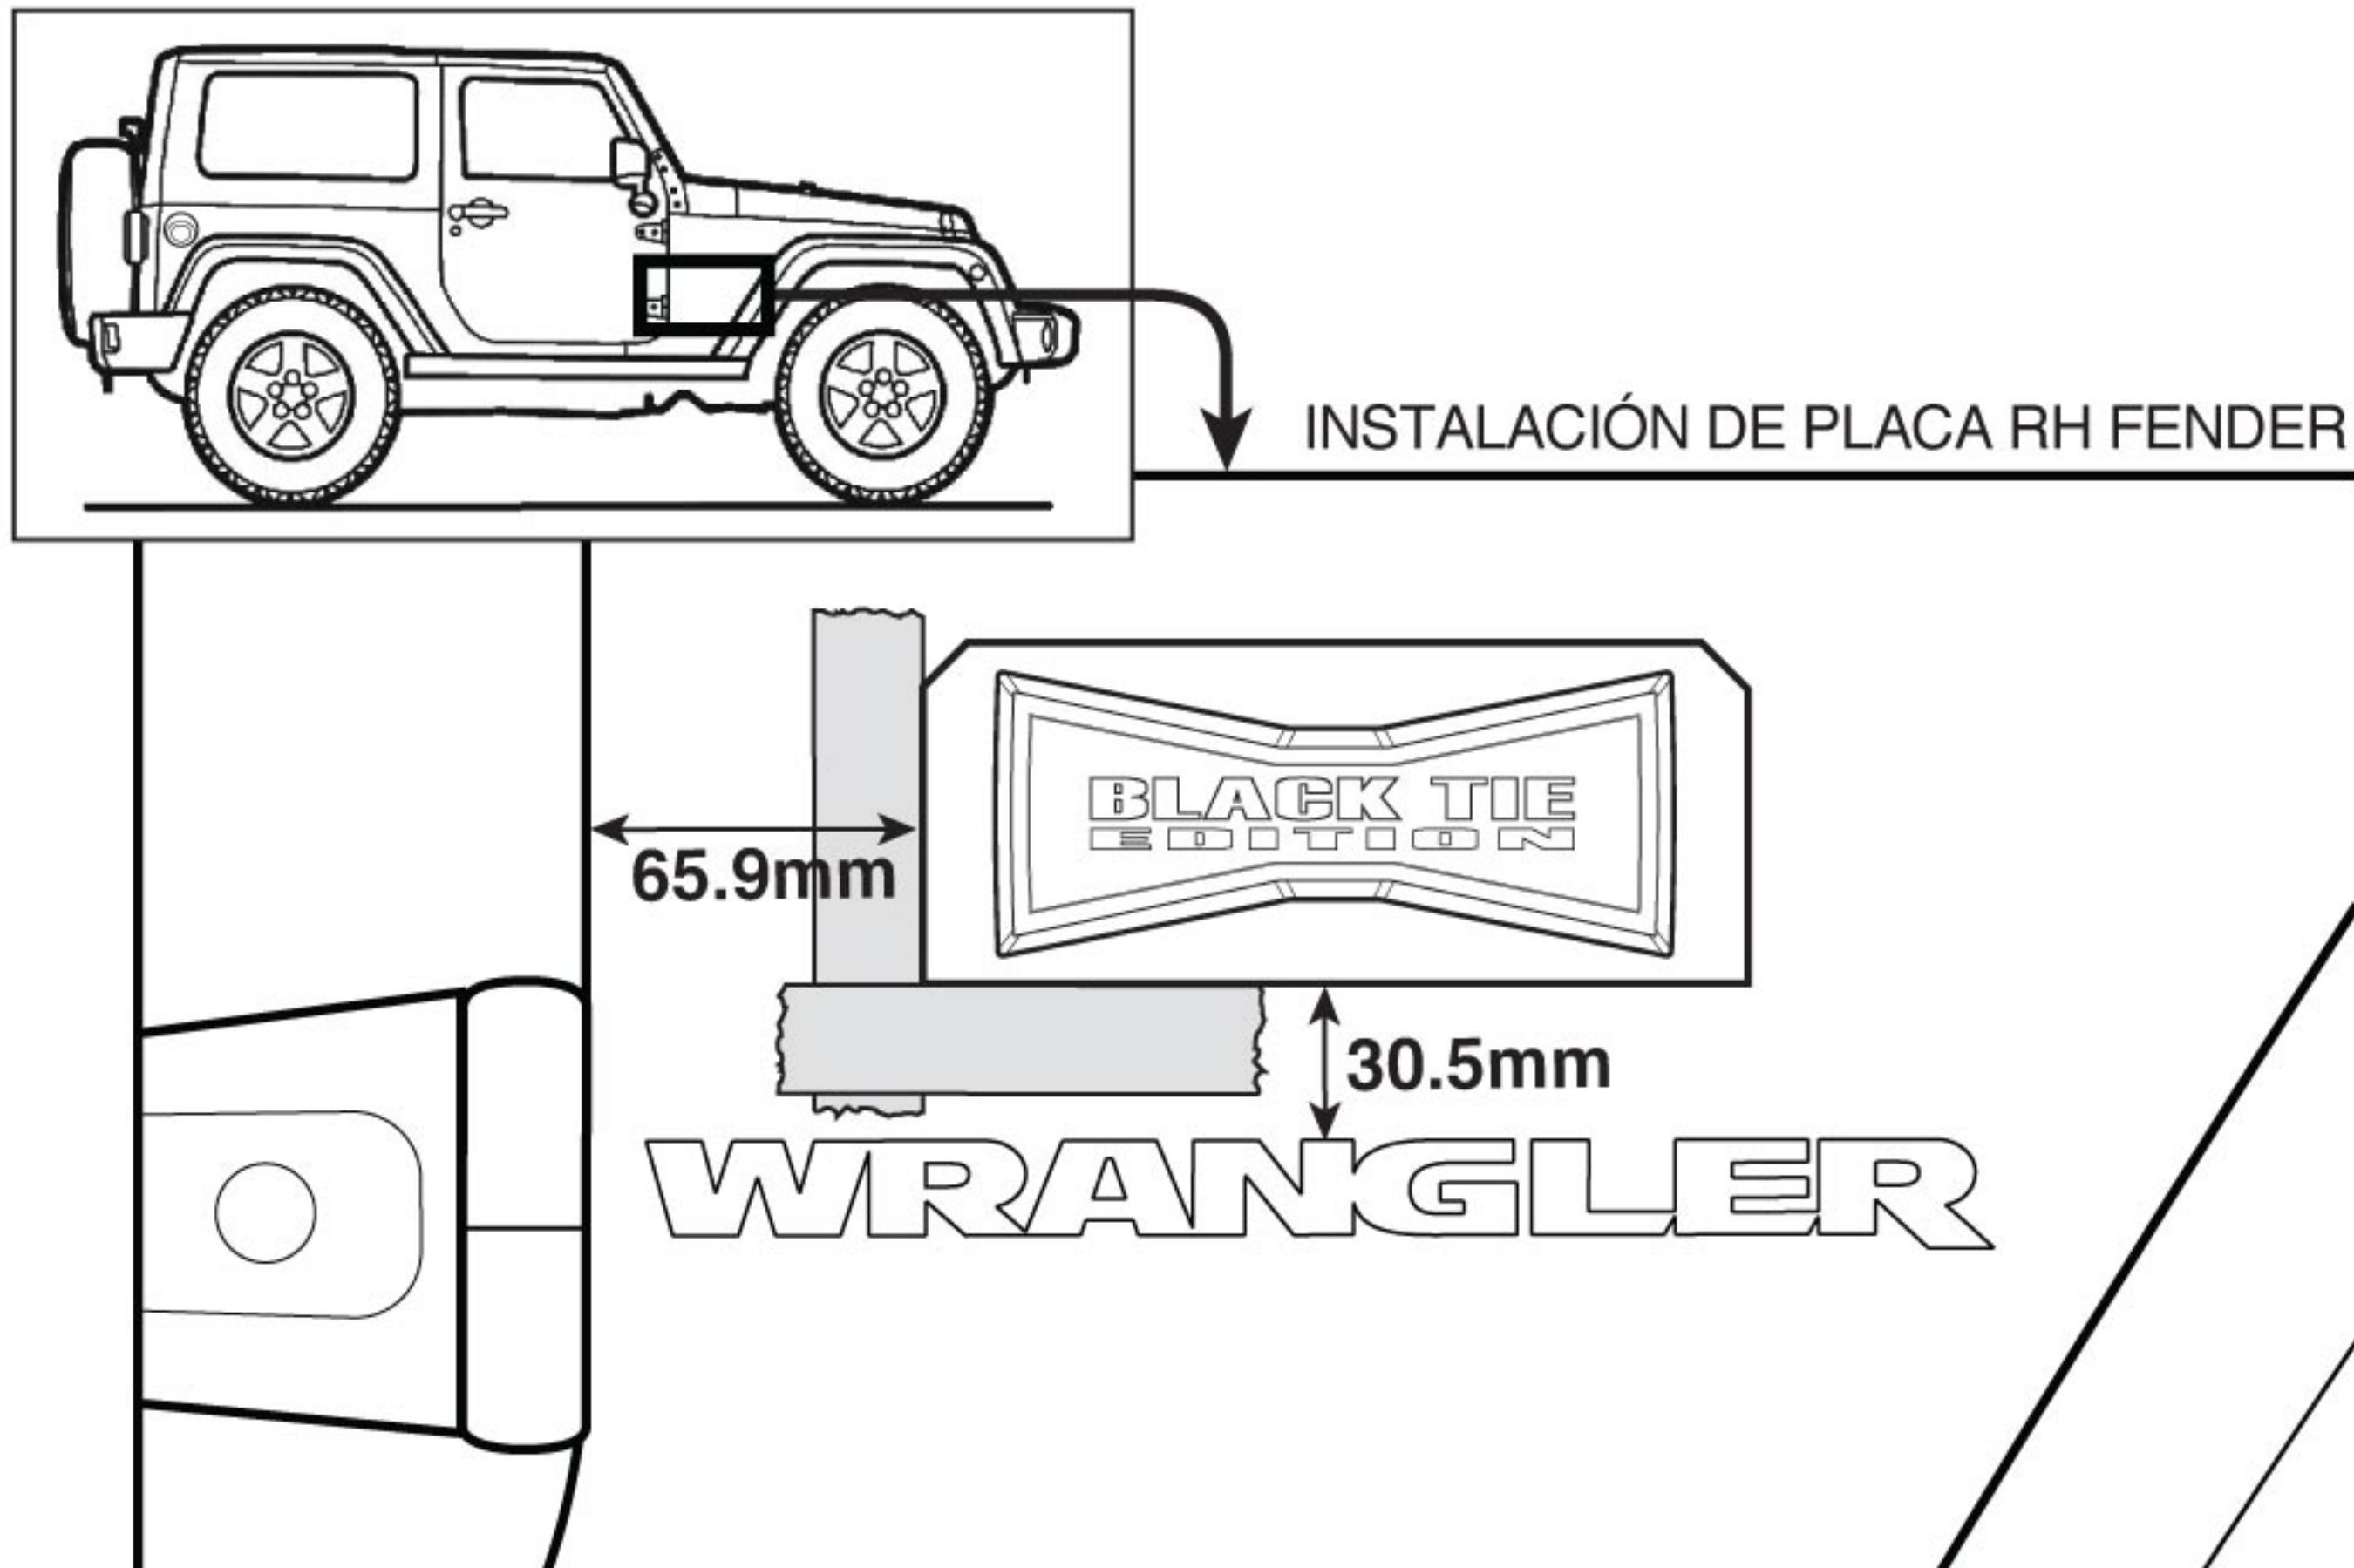

- 5. RH POSICIONAMIENTO INSIGNIA FENDER:** En primer lugar, mida 30,5 mm desde el borde superior de la calcomanía de Wrangler y colocar un pedazo de cinta adhesiva allí. A continuación, 65.9mm medida desde el borde frontal de la abertura de la puerta y colocar un pedazo de cinta adhesiva no.
- 6. RH INSIGNIA FENDER RETIRO LINER:** Coloque el lado de línea insignia para arriba en una superficie plana y limpia. Poco a poco eliminar el revestimiento en una dirección de 180 °, mantener la parte más plana posible. Evite el contacto de los dedos con la superficie de placa adhesiva.
- 7. ADHESIÓN INSIGNIA FENDER RH:** Sostenga la parte Insignia de RH por las fichas de manejo y la posición de la esquina inferior izquierda de la placa en el rincón de los marcadores de cinta adhesiva. No permita que la superficie adhesiva de contaminarse al tocar la ropa, piso, etc. Alinee el borde inferior de la tarjeta de identificación con la pieza inferior de la cinta adhesiva y presione ligeramente a la superficie de placa del vehículo.
- 8. BOQUILLA:** Squeegee placa entera con una espátula de plástico. Comience en el centro y se abren en abanico hacia los bordes con la empresa, la superposición de golpes.
- 9. RETIRO PREMASK:** Retire lentamente el premask en una dirección de 180 °, (plano de la superficie). Notas no se ajustan apagado o eliminar en un 90 ° dirección (perpendicular a la superficie).
- 10. DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:** Deje que el vehículo permanecerá 70 ° F durante al menos quince minutos antes de tomar fuera de las condiciones de congelación. No lave el poder área insignia durante 72 horas.
- 11. REPITA EN EL LADO OTROS ELEMENTOS DEL VEHÍCULO.**



**MOPAR®**

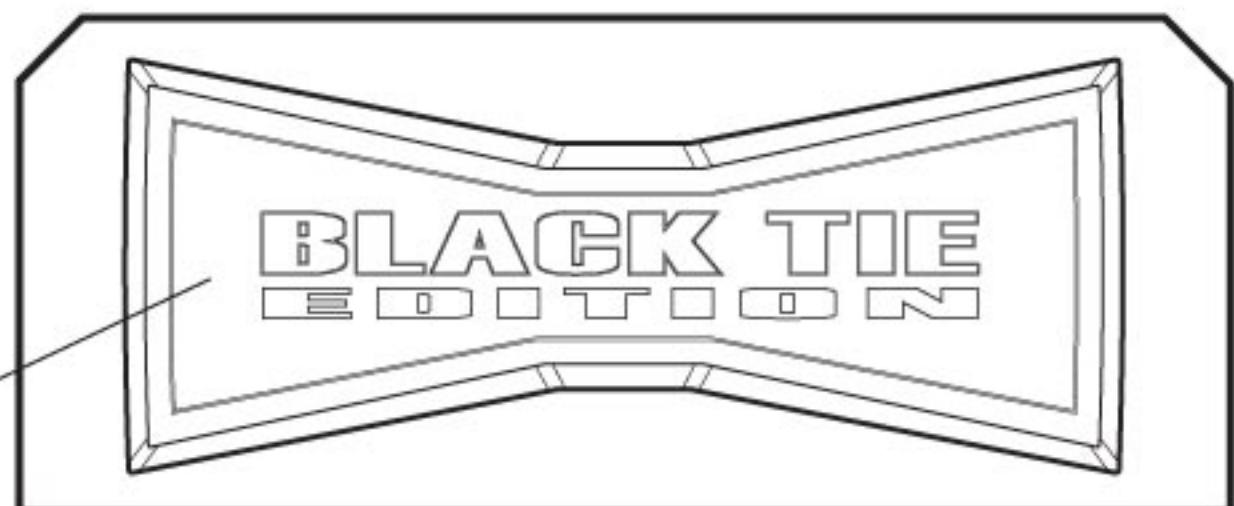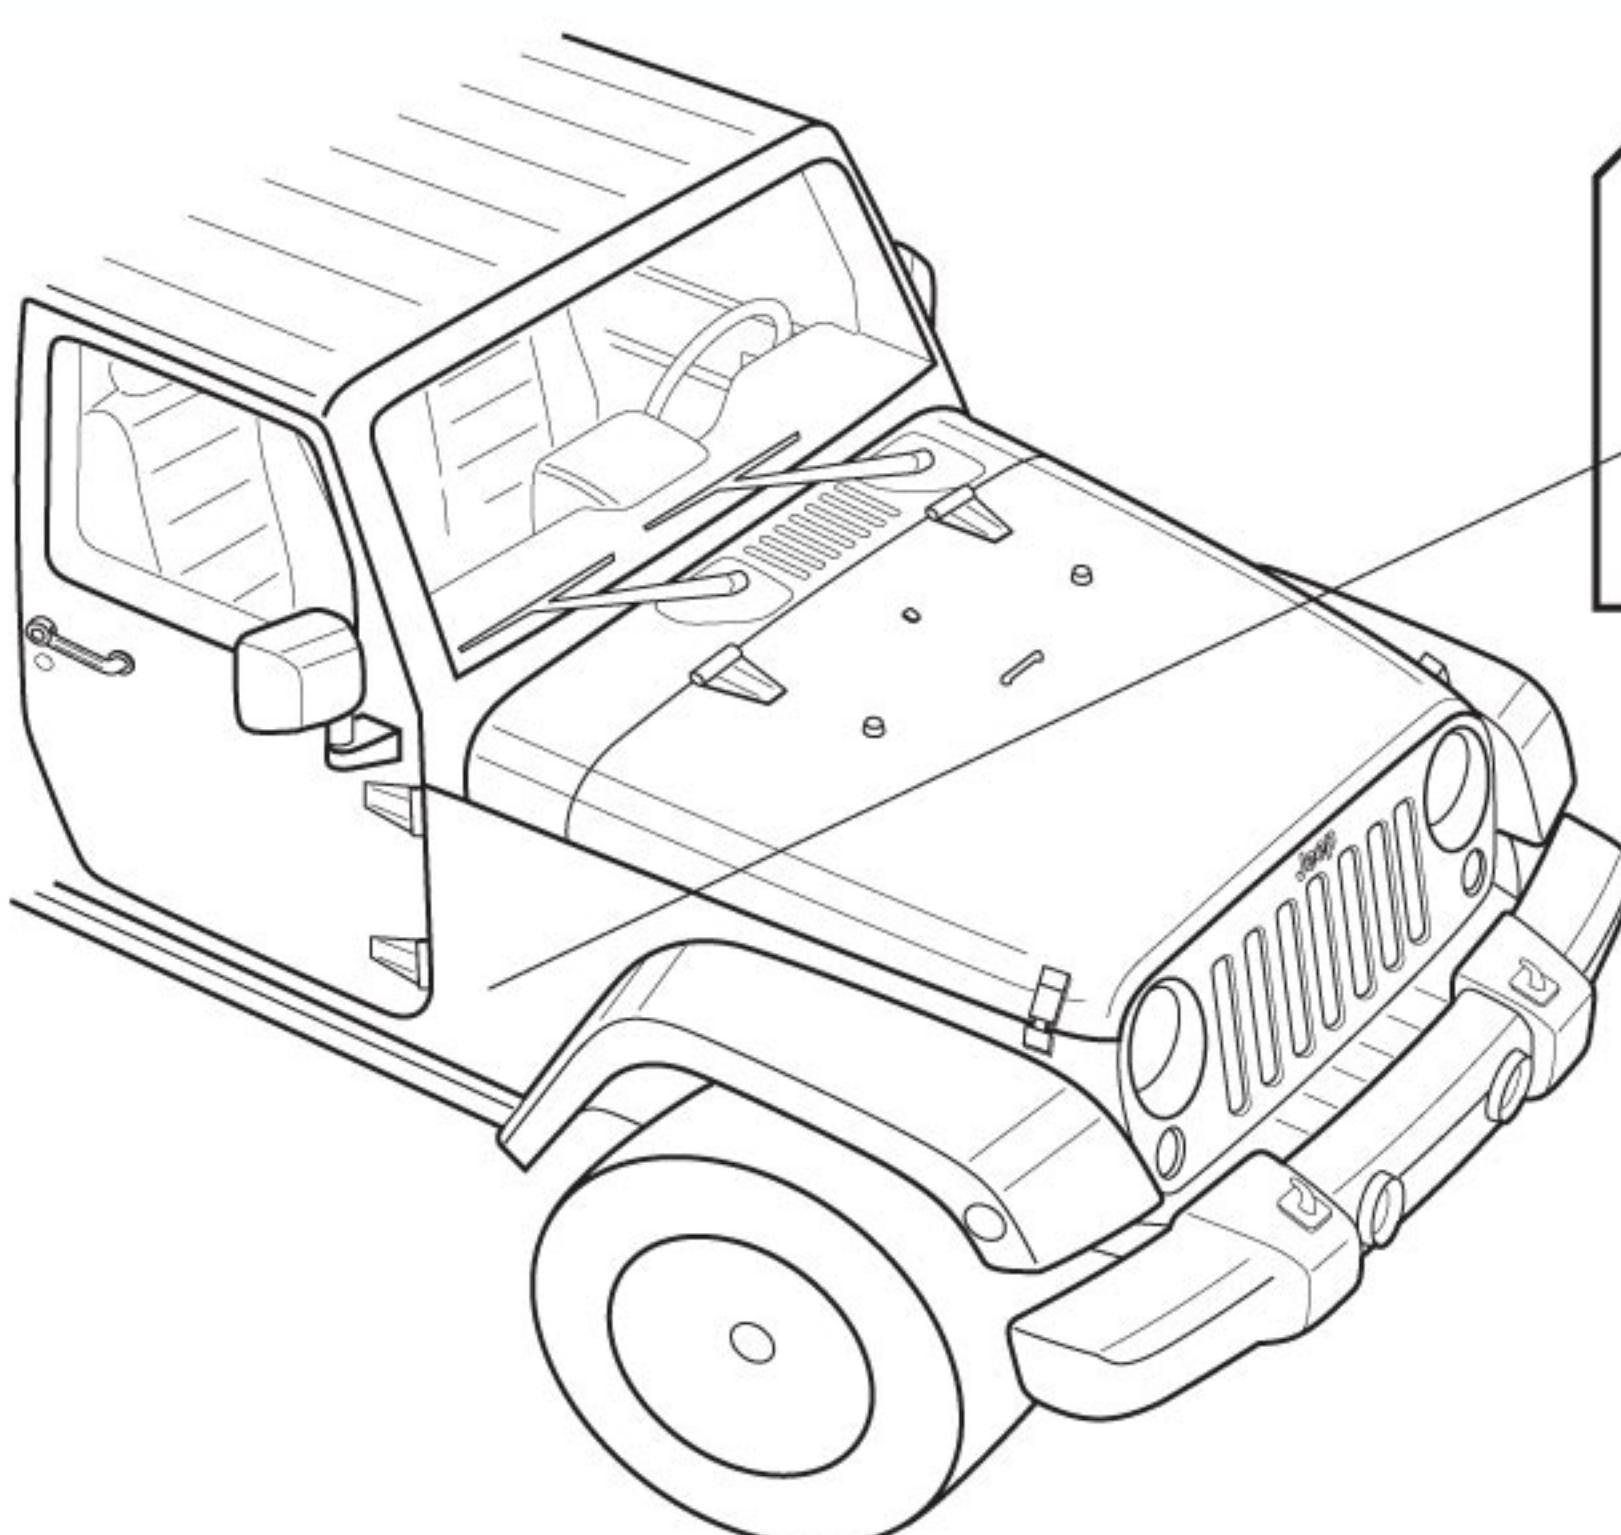

## **JEEP WRANGLER BADGE BLACK TIE**

K# K6861518



## APPLICATION GRAPHIQUE INSTRUCTIONS

**Note:**

- Se laver les mains avant l'installation ou l'utilisation tampon imbibé d'alcool.
- Le véhicule et la température de badge doit être entre 70 ° F et 90 ° F.
- Laisser véhicules dans les installations de chaud pendant 5 heures après l'application.
- NE voiture NOTwash pendant 5 jours après l'installation.
- NE NOTapply en plein soleil.
- Appliquer dans un environnement exempt de poussière.


## OUTILS REQUIS




Heat Gun  
(Si nécessaire)




Propre non  
pelucheux tissu

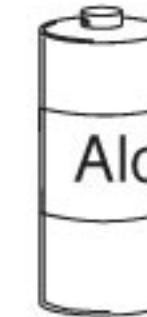

100%  
isopropylique  
alcool

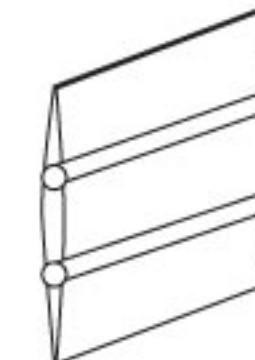


Raclette

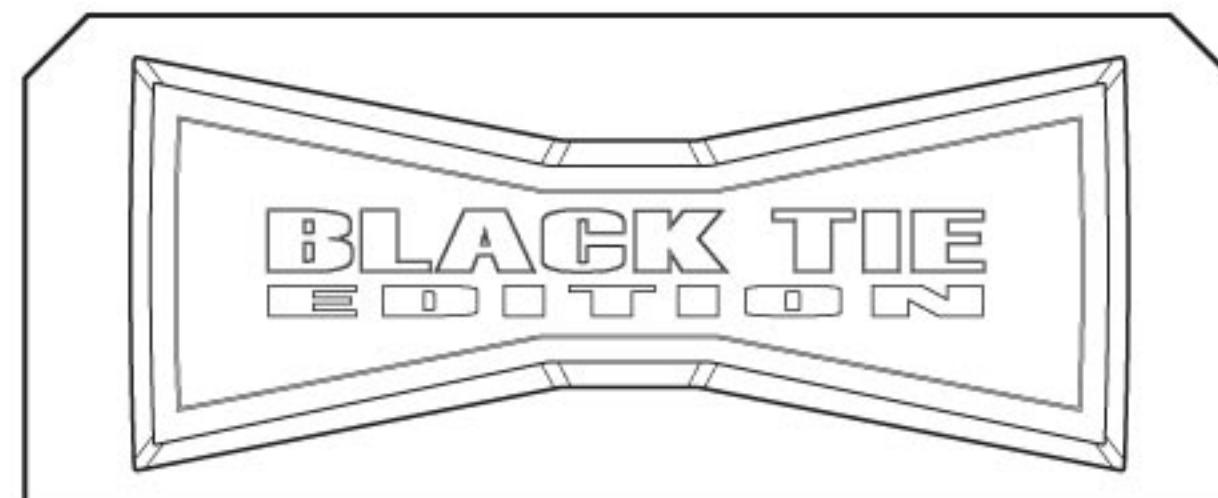

La main droite et main gauche les parties sont les mêmes

# JEEP WRANGLER INSTRUCTIONS BLACK TIE BADGE

- 1. ÉLIMINATION DES DÉFAUTS:** Retirez tous les éclats de la saleté ou des défauts dans la peinture qui se traduirait par répréhensibles lecture grâce défauts après les badges sont appliquées.
- 2. SURFACE CORPORELLE:** la température de surface corporelle doit être un minimum de 70 ° F pendant l'application de badge pour assurer la conformabilité et initiales adhésif.
- 3. IMBIBÉ D'ALCOOL:** Essuyez la surface du corps auquel le badge sera appliqué avec un chiffon propre, non pelucheux humidifié avec de isopropylique l'alcool pour enlever les contaminants.
- 4. CHIFFON SEC:** Essuyez la surface du corps comme à l'étape 3 avec un chiffon propre, sec et non pelucheux chiffon pour enlever la brume restante.

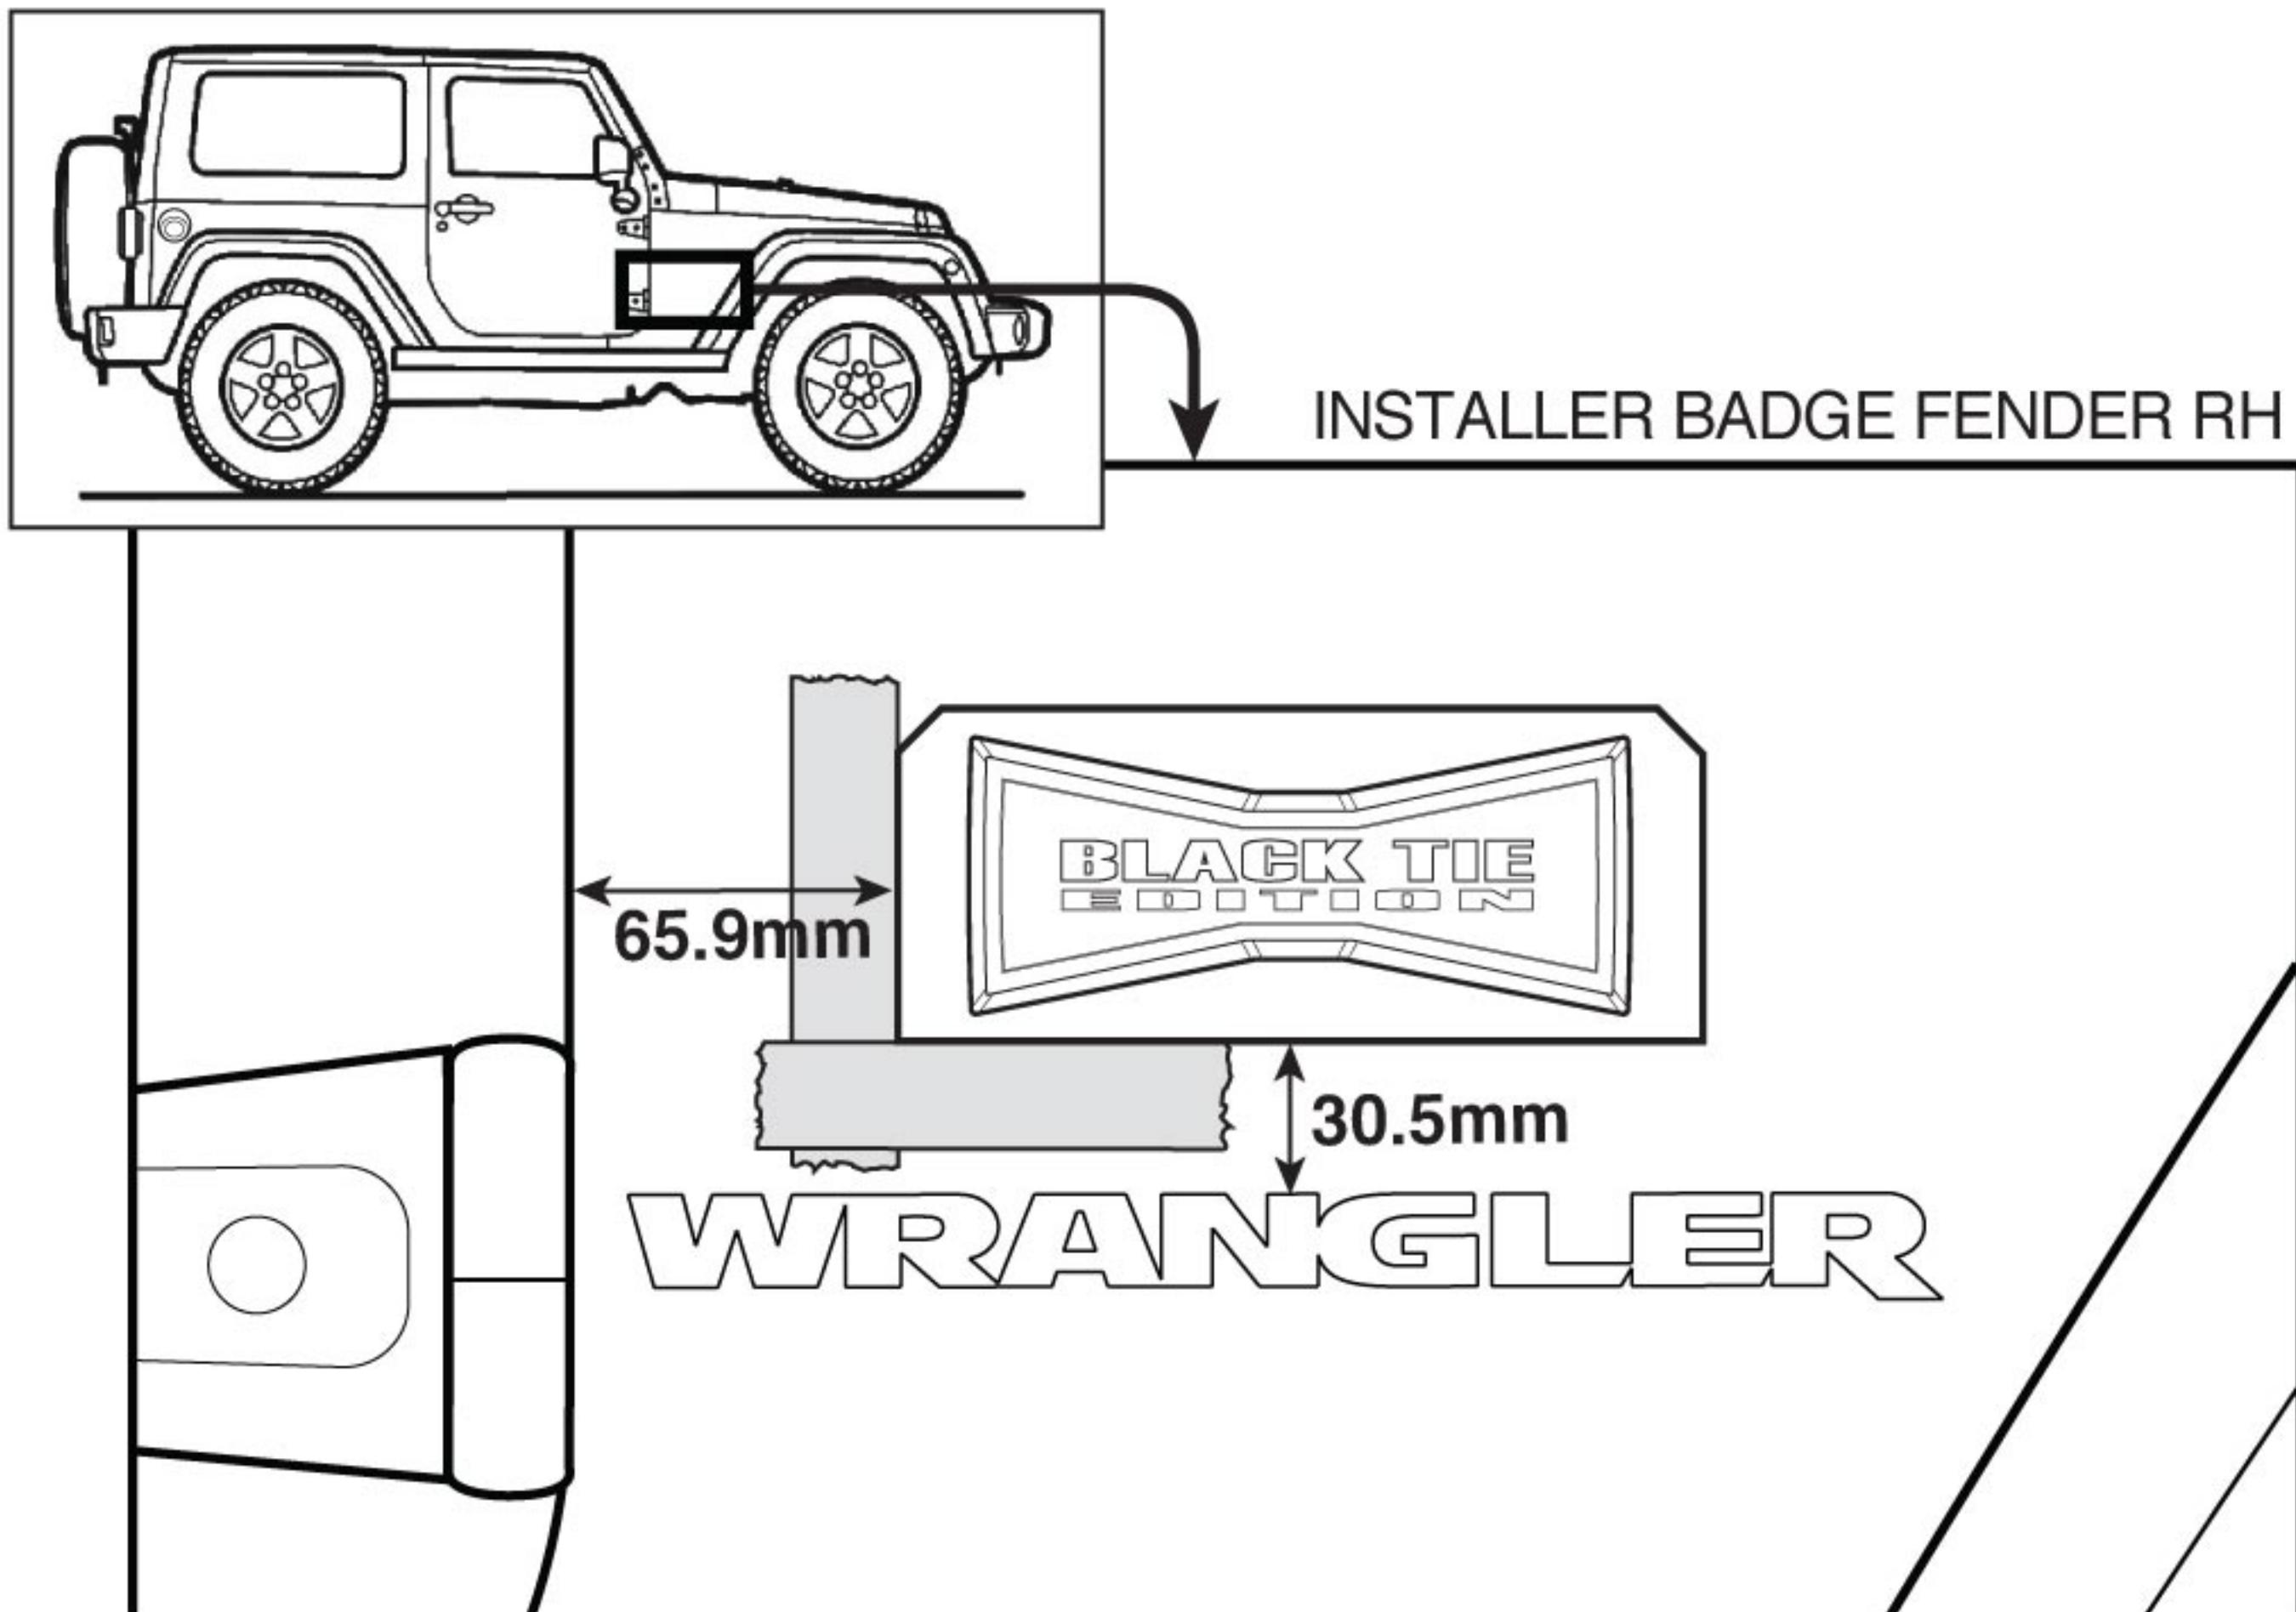

- 5. POSITIONNEMENT RH BADGE FENDER:** Tout d'abord, mesurer jusqu'à 30,5 mm du bord supérieur de la décalcomanie Wrangler et placer un morceau de ruban-cache là-bas. Suivant 65.9mm mesure, à partir du bord avant de l'ouverture de porte et placer un morceau de ruban adhésif de masquage.
- 6. RH FENDER RETRAIT LINER BADGE:** Lay doublure côté insigne sur surface plane et propre. Lentement enlever la doublure dans une direction 180 °, garder une partie plus plate possible. Eviter le contact avec le doigt surface adhésive badge.
- 7. COLLAGE BADGE FENDER RH:** Tenez la partie Badge RH par les onglets de manutention et d'angle de position en bas à gauche de l'insigne à la coin des marqueurs de bande de masquage. Ne laissez pas la surface adhésive d'être contaminé en touchant les vêtements, plancher, etc. Aligner le bord inférieur de l'insigne avec un morceau de ruban adhésif en bas et appuyez légèrement sur badge à la surface du véhicule.
- 8. RACLETTE:** Squegee badge d'ensemble avec une raclette en plastique. Commencez par le centre et le ventilateur vers les bords à l'aide firme, qui se chevauchent accidents vasculaires cérébraux.
- 9. RETRAIT PREMASK:** Lentement retirer le premask dans une direction 180 °, (plat à la surface). Ne pas casser ou supprimer dans un 90 ° direction, (perpendiculaire à la surface).
- 10. APRÈS L'APPLICATION:** permettre au véhicule de rester 70 ° F pendant au moins quinze minutes avant de prendre l'extérieur dans des conditions de gel. Ne pas pouvoir se laver espace insigne pendant 72 heures.
- 11. REPEAT ON AUTRE CÔTÉ DU VÉHICULE.**