




**MOPAR®**

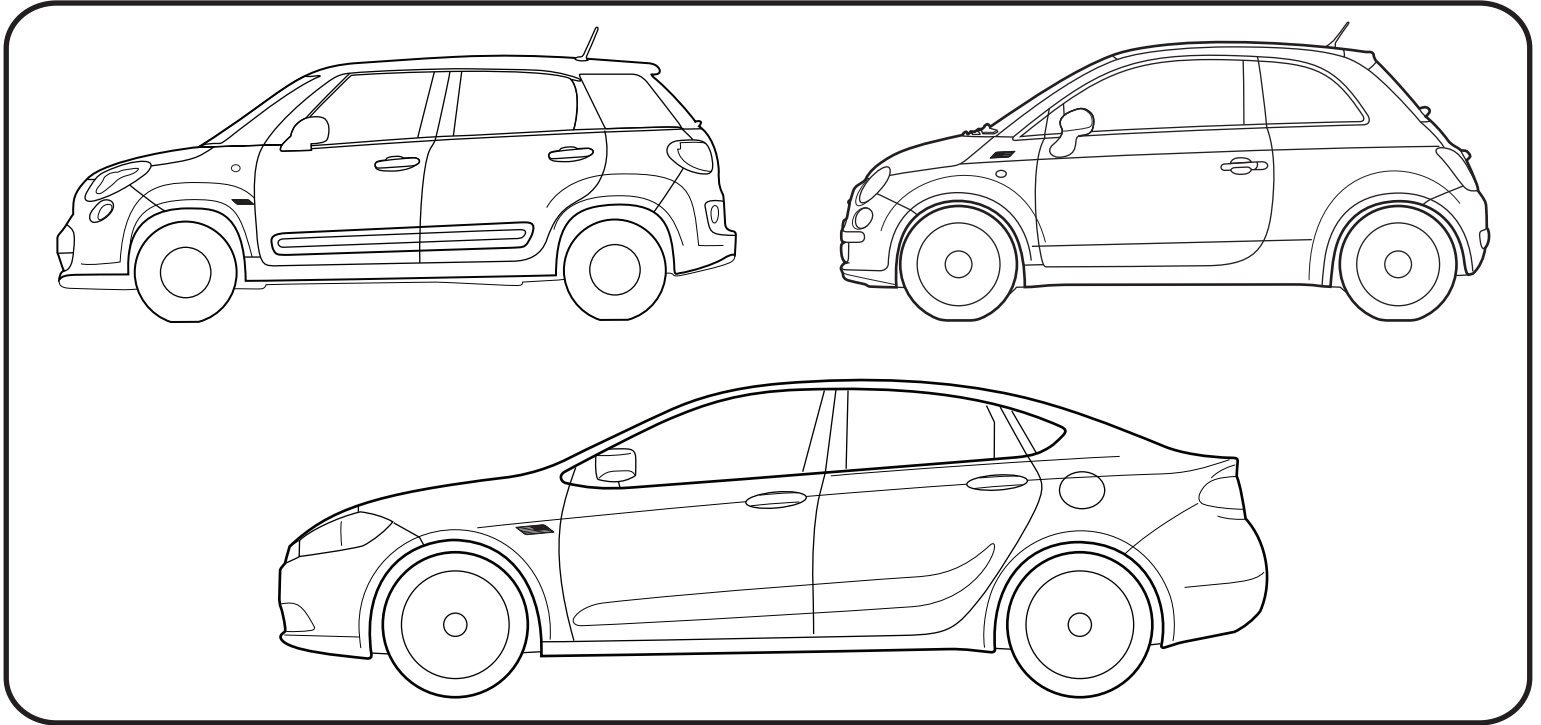

DODGE DART FENDER BADGE KIT  
FIAT 500 FENDER BADGE KIT  
FIAT 500L FENDER BADGE KIT

---

DODGE DART FENDER JUEGO DE PLACA  
FIAT 500 FENDER JUEGO DE PLACA  
FIAT 500L FENDER JUEGO DE PLACA

---

DODGE DART KIT BADGE FENDER  
FIAT 500 KIT BADGE FENDER  
FIAT 500L KIT BADGE FENDER



**Note:**

- Wash hands prior to installation or use alcohol wipe.
- Vehicle and badge temperature should be between 70° F and 90° F.
- Leave vehicle in warm facility for 15 minutes after application.
- DO NOT wash car for 5 days after installation.
- DO NOT apply in direct sunlight.
- Apply in a dust-free environment.

EN

**Nota:**

- Lavarse las manos antes de la instalación o uso de alcohol.
- La temperatura del vehículo y la placa debe ser entre 70 ° F y 90 ° F.
- Deje el vehículo en las instalaciones de calentamiento durante 15 minutos después de la aplicación.
- NO NOTwash coche durante 5 días después de la instalación.
- NO NOTapply la luz solar directa.
- Aplicar en un ambiente libre de polvo.




ES

**Note:**


- Se laver les mains avant l'installation ou l'utilisation tampon imbibé d'alcool.
- Le véhicule et la température de badge doit être entre 70 ° F et 90 ° F.
- Laisser véhicules dans les installations de chaud pendant 15 minutes après l'application.
- NE voiture NOTwash pendant 5 jours après l'installation.
- NE NOTapply en plein soleil.
- Appliquer dans un environnement exempt de poussière.

FR

**TOOLS REQUIRED – HERRAMIENTAS NECESARIAS – OUTILS REQUIS**

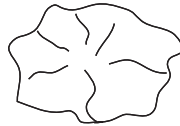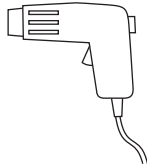


EN	Heat Gun (If needed)	Clean Lint-Free Cloth	100% Isopropyl Alcohol	Squeegee
ES	pistola de aire caliente (Si es necesario)	Limpio que no suelte pelusa pañó	100% isopropílico alcohol	escobilla de goma
FR	Heat Gun (Si nécessaire)	Propre non pelucheux tissu	100% isopropylique alcohol	Raclette




(Fiat 500)

LH Part  
PARTE DE LA MANO IZQUIERDA  
PARTIE GAUCHE




RH Part  
PARTE DE LA MANO DERECHA  
PARTIE DROITE



(Fiat 500L)  
(Dodge Dart)

LH Part  
PARTE DE LA MANO IZQUIERDA  
PARTIE GAUCHE



RH Part  
PARTE DE LA MANO DERECHA  
PARTIE DROITE

EN **Note: Outside shape of badge remains the same for each of the various designs.**

ES **Nota: la forma exterior de la insignia sigue siendo el mismo para cada uno de los diversos diseños.**

FR **Note: En dehors de la forme de badge reste le même pour chacun des différents modèles.**

# FIAT 500 FENDER BADGE INSTRUCTIONS

## FIAT 500 INSTRUCCIONES FENDER INSIGNIA

### FIAT 500 INSTRUCTIONS BADGE FENDER

EN



- 1. DEFECT REMOVAL :** Remove any dirt nibs or defects in the paint that would result in objectionable read-through defects after the badges are applied.
- 2. BODY SURFACE:** Body surface temperature must be a minimum of 70°F during badge application to ensure conformability and initial adhesive bond.
- 3. ALCOHOL WIPE:** Wipe the body surface to which the badges will be applied with a clean, lint-free cloth moistened with isopropyl alcohol to remove contaminants.
- 4. DRY WIPE:** Wipe the same body surfaces as in step 3 with a clean, dry lint-free cloth to remove remaining haze.

ES

- 1. LA ELIMINACIÓN DE DEFECTOS:** Elimine cualquier suciedad o puntas de los defectos en la pintura que daría lugar a inaceptables lectura a través de defectos después de las placas se aplican.
- 2. SUPERFICIE DEL CUERPO:** temperatura de la superficie corporal debe ser de un mínimo de 70 ° F durante la aplicación insignia para asegurar adaptabilidad y unión adhesiva inicial.
- 3. TOALLITA CON ALCOHOL:** Limpie la superficie del cuerpo para que las insignias se aplicará con un paño limpio y sin pelusa humedecido con isopropílico alcohol para eliminar los contaminantes.
- 4. LIMPIEZA EN SECO:** Limpie las superficies del cuerpo que en el paso 3 con un paño limpio, seco y sin pelusa para eliminar niebla restantes.

FR

- 1. ÉLIMINATION DES DÉFAUTS:** Retirez tous les éclats de la saleté ou des défauts dans la peinture qui se traduirait par répréhensibles lecture grâce défauts après les badges sont appliquées.
- 2. SURFACE CORPORELLE:** la température de surface corporelle doit être un minimum de 70 ° F pendant l'application de badge pour assurer la conformabilité et initiales adhésif.
- 3. IMBIBÉ D'ALCOOL:** Essuyez la surface du corps auquel le badge sera appliqué avec un chiffon propre, non pelucheux humidifié avec de isopropylique l'alcool pour enlever les contaminants.
- 4. CHIFFON SEC:** Essuyez la surface du corps comme à l'étape 3 avec un chiffon propre, sec et non pelucheux chiffon pour enlever la brume restante.

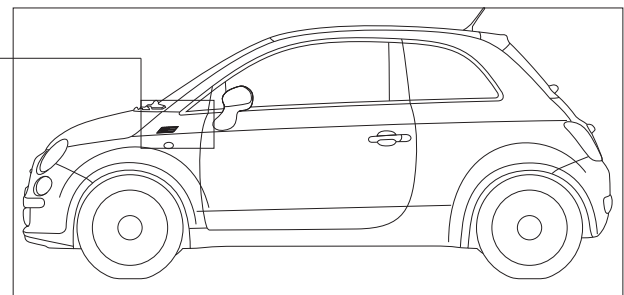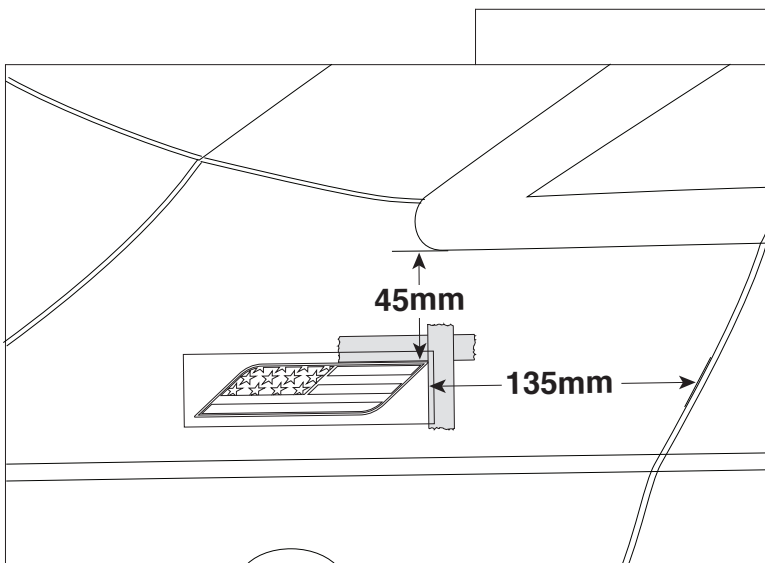

5. **LH FENDER BADGE POSITIONING:** First, measure down 45mm from the front window molding and place a piece of masking tape there. Next, measure 135mm from the rear edge of the fender, (at the door opening), and place a piece of masking tape there.
6. **LH FENDER BADGE LINER REMOVAL:** Lay badge liner side up on flat, clean surface. Slowly remove liner in a 180° direction, keeping part as flat as possible. Avoid finger contact with badge adhesive surface.
7. **ADHERING LH FENDER BADGE:** Hold the LH Badge part by the handling tabs and position upper right corner of badge at the corner of the masking tape markers. Do not allow the adhesive surface to become contaminated by touching clothing, floor, etc. Align top edge of badge with top piece of masking tape and lightly press badge to vehicle surface.
8. **SQUEEGEE:** Squeegee entire badge with a plastic squeegee. Start at the center and fan out to the edges using firm, overlapping strokes.
9. **PREMASK REMOVAL:** Slowly remove the premask in a 180° direction, (flat to surface). Do not snap it off or remove in a 90° direction, (perpendicular to the surface).
10. **POST APPLICATION:** Allow the vehicle to remain 70°F for at least fifteen minutes before taking outside in freezing conditions. Do not power wash badge area for 72 hours.
11. **REPEAT ON OTHER SIDE OF THE VEHICLE.**

5. **FENDER IZQUIERDO INSIGNIA DE POSICIONAMIENTO:** En primer lugar, mida 45 mm de la moldura de la ventana frontal y coloque un pedazo de cinta adhesiva allí. A continuación, mida 135 mm desde el borde posterior del guardabarros, (en la apertura de la puerta), y colocar un pedazo de enmascaramiento cinta allí.
6. **FENDER IZQUIERDO INSIGNIA DE RETIRO SOPORTE:** Colocar lado insignia de revestimiento en la superficie de plana y limpia. Lentamente quite el forro en un 180 ° dirección, manteniendo parte de lo más plana posible. Evite el contacto de los dedos con la superficie de placa adhesiva.
7. **ADHESIÓN INSIGNIA DE IZQUIERDA FENDER MANOS:** Sujete la parte de la mano izquierda por la insignia de las pestañas y el manejo de la posición de la esquina superior derecha de la tarjeta de identificación en la esquina de los marcadores de cinta adhesiva. No permita que la superficie del adhesivo a contaminarse por contacto ropa, suelo, etc Alinee el borde superior de la tarjeta de identificación con la pieza de la parte superior de la cinta adhesiva y presione ligeramente insignia de la superficie del vehículo.
8. **BOQUILLA:** Squeegee placa entera con una espátula de plástico. Comience en el centro y se abren en abanico hacia los bordes con la empresa, la superposición de golpes.
9. **RETIRO PREMASK:** Retire lentamente el premask en una dirección de 180 °, (plano de la superficie). Notas no se ajustan apagado o eliminar en un 90 ° dirección (perpendicular a la superficie).
10. **DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:** Deje que el vehículo permanecerá 70 ° F durante al menos quince minutos antes de tomar fuera de las condiciones de congelación. No lave el poder área insignia durante 72 horas.
11. **REPITA EN EL LADO OTROS ELEMENTOS DEL VEHÍCULO.**

5. **GAUCHE DE POSITIONNEMENT BADGE MAIN FENDER:** Tout d'abord, mesurez 45mm de la moulure de la fenêtre avant et placez un morceau de ruban adhésif là. Ensuite, mesurez 135mm du bord postérieur de l'aile, (à l'ouverture de la porte), et placez un morceau de ruban-cache là-bas.
6. **FENDER GAUCHE MAIN LINER BADGE RETRAIT:** Lay côté doublure de badges sur surface plane et propre. Lentement retirer le film dans un 180 ° direction, gardant une partie aussi plate que possible. Eviter le contact avec les doigts surface adhésive badge.
7. **ADHESION GAUCHE BADGE AILE DES MAINS:** Tenez la partie gauche insigne par les onglets de manipulation et de droite en position haute coin de badge à l'angle des marqueurs du ruban adhésif. Ne laissez pas la surface adhésive d'être contaminé par des toucher les vêtements, plancher, etc Alignez le bord supérieur de badge avec un morceau de ruban adhésif en haut et presser légèrement badge à la surface du véhicule.
8. **RACLETTE:** Squeegee badge d'ensemble avec une raclette en plastique. Commencez par le centre et le ventilateur vers les bords à l'aide firme, qui se chevauchent accidents vasculaires cérébraux.
9. **RETRAIT PREMASK:** Lentement retirer le premask dans une direction 180 °, (plat à la surface). Ne pas casser ou supprimer dans un 90 ° direction, (perpendiculaire à la surface).
10. **APRÈS L'APPLICATION:** permettre au véhicule de rester 70 ° F pendant au moins quinze minutes avant de prendre l'extérieur dans des conditions de gel. Ne pas pouvoir se laver espace insigne pendant 72 heures.
11. **REPEAT ON AUTRE CÔTÉ DU VEHICULE.**

# FIAT 500L FENDER BADGE INSTRUCTIONS

## FIAT 500L INSTRUCCIONES FENDER INSIGNIA

### FIAT 500L INSTRUCTIONS BADGE FENDER

EN


- 1. DEFECT REMOVAL :** Remove any dirt nibs or defects in the paint that would result in objectionable read-through defects after the badges are applied.
- 2. BODY SURFACE:** Body surface temperature must be a minimum of 70°F during badge application to ensure conformability and initial adhesive bond.
- 3. ALCOHOL WIPE:** Wipe the body surface to which the badges will be applied with a clean, lint-free cloth moistened with isopropyl alcohol to remove contaminants.
- 4. DRY WIPE:** Wipe the same body surfaces as in step 3 with a clean, dry lint-free cloth to remove remaining haze.

ES

- 1. LA ELIMINACIÓN DE DEFECTOS:** Elimine cualquier suciedad o puntas de los defectos en la pintura que daría lugar a inaceptables lectura a través de defectos después de las placas se aplican.
- 2. SUPERFICIE DEL CUERPO:** temperatura de la superficie corporal debe ser de un mínimo de 70 ° F durante la aplicación insignia para asegurar adaptabilidad y unión adhesiva inicial.
- 3. TOALLITA CON ALCOHOL:** Limpie la superficie del cuerpo para que las insignias se aplicará con un paño limpio y sin pelusa humedecido con isopropílico alcohol para eliminar los contaminantes.
- 4. LIMPIEZA EN SECO:** Limpie las superficies del cuerpo que en el paso 3 con un paño limpio, seco y sin pelusa para eliminar niebla restantes.

FR

- 1. ÉLIMINATION DES DÉFAUTS:** Retirez tous les éclats de la saleté ou des défauts dans la peinture qui se traduirait par répréhensibles lecture grâce défauts après les badges sont appliquées.
- 2. SURFACE CORPORELLE:** la température de surface corporelle doit être un minimum de 70 ° F pendant l'application de badge pour assurer la conformabilité et initiales adhésif.
- 3. IMBIBÉ D'ALCOOL:** Essuyez la surface du corps auquel le badge sera appliqué avec un chiffon propre, non pelucheux humidifié avec de isopropylique l'alcool pour enlever les contaminants.
- 4. CHIFFON SEC:** Essuyez la surface du corps comme à l'étape 3 avec un chiffon propre, sec et non pelucheux chiffon pour enlever la brume restante.

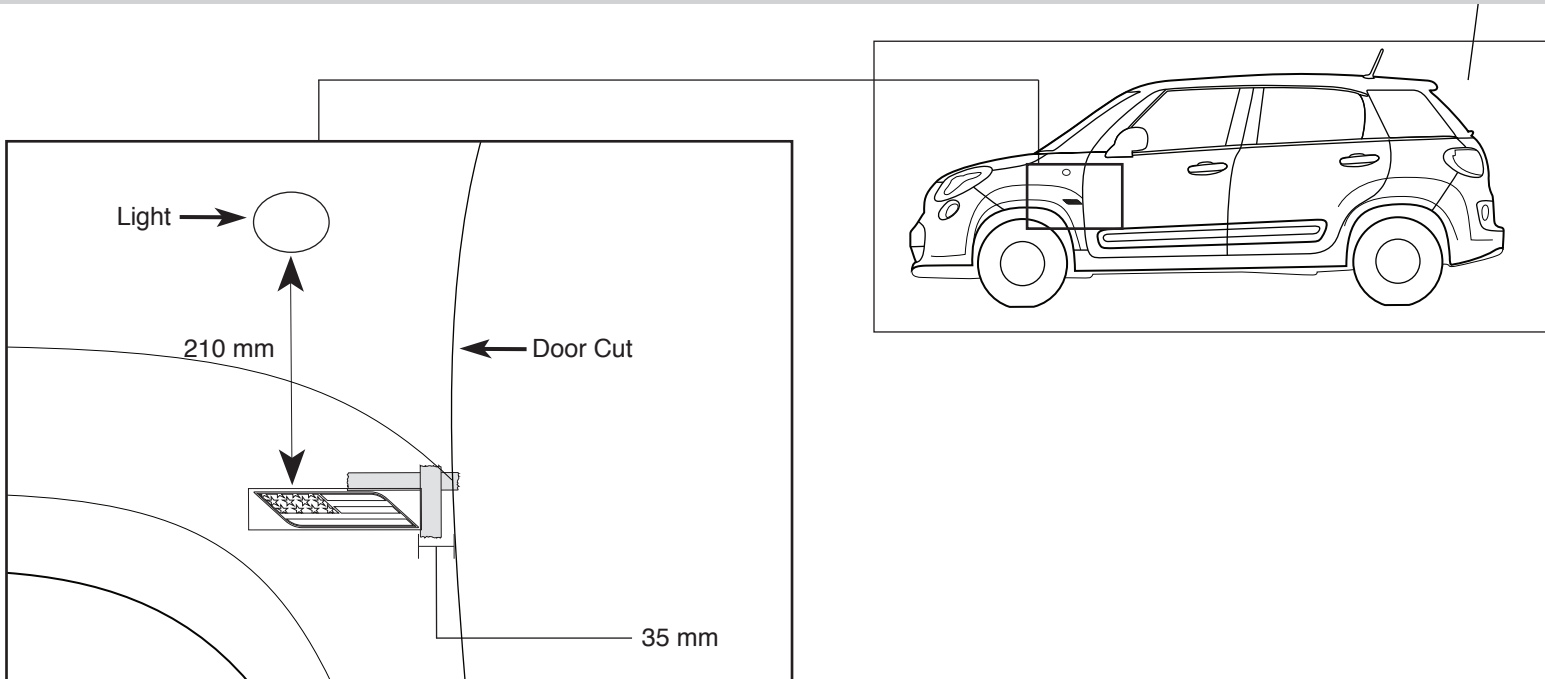

5. **LH FENDER BADGE POSITIONING:** First, measure down 35mm from the front window molding and place a piece of masking tape there. Next, measure 210mm from the rear edge of the fender, (at the door opening), and place a piece of masking tape there.
6. **LH FENDER BADGE LINER REMOVAL:** Lay badge liner side up on flat, clean surface. Slowly remove liner in a 180° direction, keeping part as flat as possible. Avoid finger contact with badge adhesive surface.
7. **ADHERING LH FENDER BADGE:** Hold the LH Badge part by the handling tabs and position upper right corner of badge at the corner of the masking tape markers. Do not allow the adhesive surface to become contaminated by touching clothing, floor, etc. Align top edge of badge with top piece of masking tape and lightly press badge to vehicle surface.
8. **SQUEEGEE:** Squeegee entire badge with a plastic squeegee. Start at the center and fan out to the edges using firm, overlapping strokes.
9. **PREMASK REMOVAL:** Slowly remove the premask in a 180° direction, (flat to surface). Do not snap it off or remove in a 90° direction, (perpendicular to the surface).
10. **POST APPLICATION:** Allow the vehicle to remain 70°F for at least fifteen minutes before taking outside in freezing conditions. Do not power wash badge area for 72 hours.
11. **REPEAT ON OTHER SIDE OF THE VEHICLE.**

5. **FENDER IZQUIERDO INSIGNIA DE POSICIONAMIENTO:** En primer lugar, mida 35mm de la moldura de la ventana frontal y coloque un pedazo de cinta adhesiva allí. A continuación, mida 210mm desde el borde posterior del guardabarros, (en la apertura de la puerta), y colocar un pedazo de enmascaramiento cinta allí.
6. **FENDER IZQUIERDO INSIGNIA DE RETIRO SOPORTE:** Colocar lado insignia de revestimiento en la superficie de plana y limpia. Lentamente quite el forro en un 180 ° dirección, manteniendo parte de lo más plana posible. Evite el contacto de los dedos con la superficie de placa adhesiva.
7. **ADHESIÓN INSIGNIA DE IZQUIERDA FENDER MANOS:** Sujete la parte de la mano izquierda por la insignia de las pestañas y el manejo de la posición de la esquina superior derecha de la tarjeta de identificación en la esquina de los marcadores de cinta adhesiva. No permita que la superficie del adhesivo a contaminarse por contacto ropa, suelo, etc Alinee el borde superior de la tarjeta de identificación con la pieza de la parte superior de la cinta adhesiva y presione ligeramente insignia de la superficie del vehículo.
8. **BOQUILLA:** Squeegee placa entera con una espátula de plástico. Comience en el centro y se abren en abanico hacia los bordes con la empresa, la superposición de golpes.
9. **RETIRO PREMASK:** Retire lentamente el premask en una dirección de 180 °, (plano de la superficie). Notas no se ajustan apagado o eliminar en un 90 ° dirección (perpendicular a la superficie).
10. **DESPUÉS DE LA APLICACIÓN:** Deje que el vehículo permanecerá 70 ° F durante al menos quince minutos antes de tomar fuera de las condiciones de congelación. No lave el poder área insignia durante 72 horas.
11. **REPITA EN EL LADO OTROS ELEMENTOS DEL VEHÍCULO.**

5. **GAUCHE DE POSITIONNEMENT BADGE MAIN FENDER:** Tout d'abord, mesurez 35mm de la moulure de la fenêtre avant et placez un morceau de ruban adhésif là. Ensuite, mesurez 210mm du bord postérieur de l'aile, (à l'ouverture de la porte), et placez un morceau de ruban-cache là-bas.
6. **FENDER GAUCHE MAIN LINER BADGE RETRAIT:** Lay côté doublure de badges sur surface plane et propre. Lentement retirer le film dans un 180 ° direction, gardant une partie aussi plate que possible. Éviter le contact avec les doigts surface adhésive badge.
7. **ADHESION GAUCHE BADGE AILE DES MAINS:** Tenez la partie gauche insigne par les onglets de manipulation et de droite en position haute coin de badge à l'angle des marqueurs du ruban adhésif. Ne laissez pas la surface adhésive d'être contaminé par des toucher les vêtements, plancher, etc Alignez le bord supérieur de badge avec un morceau de ruban adhésif en haut et presser légèrement badge à la surface du véhicule.
8. **RACLETTE:** Squeegee badge d'ensemble avec une raclette en plastique. Commencez par le centre et le ventilateur vers les bords à l'aide firme, qui se chevauchent accidents vasculaires cérébraux.
9. **RETRAIT PREMASK:** Lentement retirer le premask dans une direction 180 °, (plat à la surface). Ne pas casser ou supprimer dans un 90 ° direction, (perpendiculaire à la surface).
10. **APRÈS L'APPLICATION:** permettre au véhicule de rester 70 ° F pendant au moins quinze minutes avant de prendre l'extérieur dans des conditions de gel. Ne pas pouvoir se laver espace insigne pendant 72 heures.
11. **REPEAT ON AUTRE CÔTÉ DU VÉHICULE.**

# DODGE DART FENDER BADGE INSTRUCTION

## DODGE DART INSTRUCCIONES FENDER BADGE

### DODGE DART INSTRUCTIONS BADGE FENDER

EN


- 1. DEFECT REMOVAL :** Remove any dirt nibs or defects in the paint that would result in objectionable read-through defects after the badges are applied.
- 2. BODY SURFACE:** Body surface temperature must be a minimum of 70°F during badge application to ensure conformability and initial adhesive bond.
- 3. ALCOHOL WIPE:** Wipe the body surface to which the badges will be applied with a clean, lint-free cloth moistened with isopropyl alcohol to remove contaminants.
- 4. DRY WIPE:** Wipe the same body surfaces as in step 3 with a clean, dry lint-free cloth to remove remaining haze.

ES

- 1. LA ELIMINACIÓN DE DEFECTOS:** Elimine cualquier suciedad o puntas de los defectos en la pintura que daría lugar a inaceptables lectura a través de defectos después de las placas se aplican.
- 2. SUPERFICIE DEL CUERPO:** temperatura de la superficie corporal debe ser de un mínimo de 70 ° F durante la aplicación insignia para asegurar adaptabilidad y unión adhesiva inicial.
- 3. TOALLITA CON ALCOHOL:** Limpie la superficie del cuerpo para que las insignias se aplicará con un paño limpio y sin pelusa humedecido con isopropílico alcohol para eliminar los contaminantes.
- 4. LIMPIEZA EN SECO:** Limpie las superficies del cuerpo que en el paso 3 con un paño limpio, seco y sin pelusa para eliminar niebla restantes.

FR

- 1. ÉLIMINATION DES DÉFAUTS:** Retirez tous les éclats de la saleté ou des défauts dans la peinture qui se traduirait par répréhensibles lecture grâce défauts après les badges sont appliquées.
- 2. SURFACE CORPORELLE:** la température de surface corporelle doit être un minimum de 70 ° F pendant l'application de badge pour assurer la conformabilité et initiales adhésif.
- 3. IMBIBÉ D'ALCOOL:** Essayez la surface du corps auquel le badge sera appliqué avec un chiffon propre, non pelucheux humidifié avec de isopropylique l'alcool pour enlever les contaminants.
- 4. CHIFFON SEC:** Essayez la surface du corps comme à l'étape 3 avec un chiffon propre, sec et non pelucheux chiffon pour enlever la brume restante.

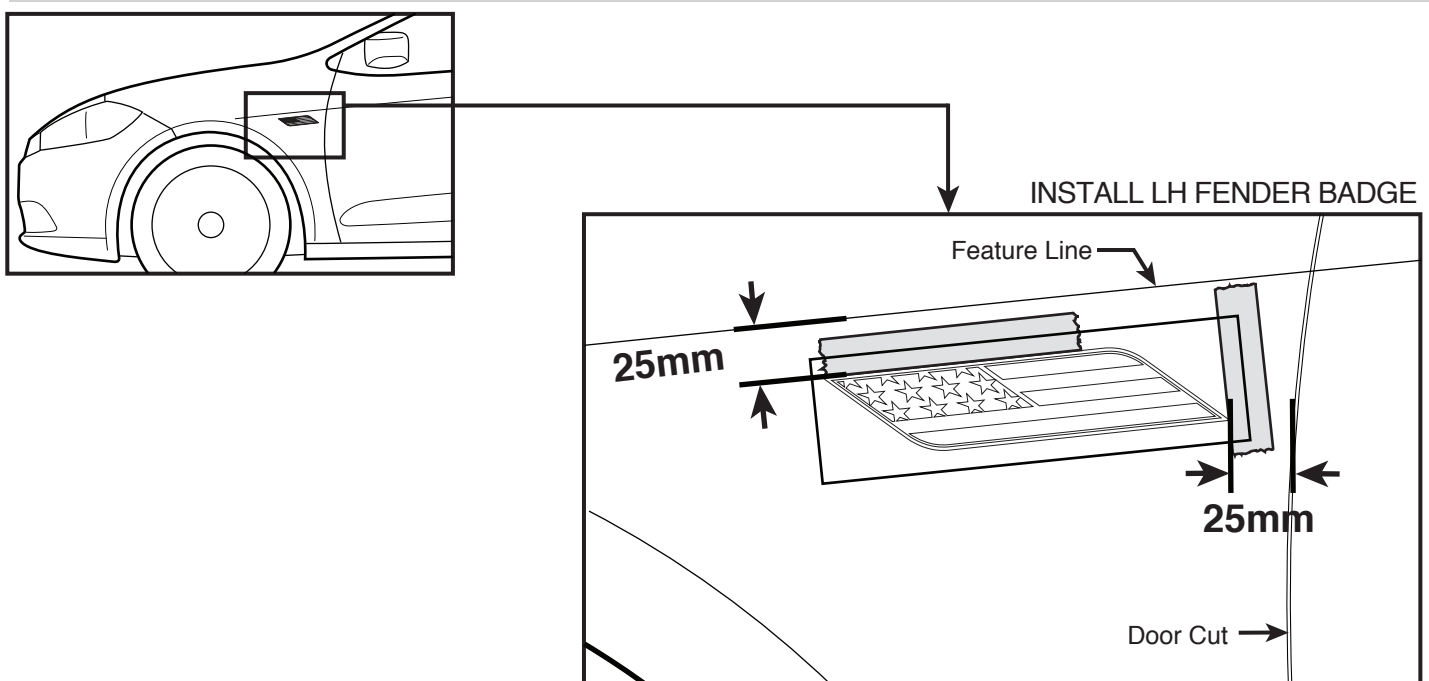


5. **LH FENDER BADGE POSITIONING:** First, measure down 25mm from the front fender feature line and place a piece of masking tape there. Next, measure 25mm from the front edge of the door opening and place a piece of masking tape there.
6. **LH FENDER BADGE LINER REMOVAL:** Lay badge liner side up on flat, clean surface. Slowly remove liner in a 180° direction, keeping part as flat as possible. Avoid finger contact with badge adhesive surface.
7. **ADHERING RH FENDER BADGE:** Hold the LH Badge part by the handling tabs and position upper edge of badge at the top piece of masking tape. Do not allow the adhesive surface to become contaminated by touching clothing, floor, etc. Align left edge of badge with the other piece of masking tape and lightly press badge to vehicle surface.
8. **SQUEEGEE:** Squeegee entire badge with a plastic squeegee. Start at the center and fan out to the edges using firm, overlapping strokes.
9. **PREMASK REMOVAL:** Slowly remove the premask in a 180° direction, (flat to surface). Do not snap it off or remove in a 90° direction, (perpendicular to the surface).
10. **POST APPLICATION:** Allow the vehicle to remain 70°F for at least fifteen minutes before taking outside in freezing conditions. Do not power wash badge area for 72 hours.
11. **REPEAT ON OTHER SIDE OF THE VEHICLE.**

5. **LH FENDER INSIGNIA DE POSICIONAMIENTO:** En primer lugar, mida 25 mm de la línea de defensa característica de frente y coloque un trozo de cinta adhesiva la cinta allí. A continuación, los 25 mm medida desde el borde delantero de la abertura de la puerta y colocar un pedazo de cinta adhesiva no.
6. **LH INSIGNIA FENDER RETIRO LINER:** Coloque el lado de línea insignia para arriba en una superficie plana y limpia. Poco a poco eliminar el revestimiento en una dirección de 180 °, mantener la parte más plana posible. Evite el contacto de los dedos con la superficie de placa adhesiva.
7. **ADHESIÓN INSIGNIA FENDER LH:** Sostenga la parte Insignia de LH de las pestañas y el borde de manipulación de la posición superior de la tarjeta de identificación en el pieza superior de la cinta de enmascarar. No permita que la superficie adhesiva de contaminarse al tocar la ropa, piso, etc. Alinear borde izquierdo de la tarjeta de identificación con el otro pedazo de cinta adhesiva y presione ligeramente a la superficie de placa del vehículo.
8. **BOQUILLA:** Squeegee placa entera con una espátula de plástico. Comience en el centro y se abren en abanico hacia los bordes con la firma, la superposición de accidentes cerebrovasculares.
9. **REMOCIÓN premáscara:** Poco a poco quitar el pre-enmascarado en una dirección de 180 °, (plano de la superficie). No quitarlo o eliminar en un 90 ° dirección, (perpendicular a la superficie).
10. **SOLICITUD DE POST:** Deje que el vehículo permanecerá 70 ° F durante al menos quince minutos antes de tomar afuera en condiciones de congelación. No lave a presión área de placa durante 72 horas.
11. **REPITA EN EL LADO OTROS ELEMENTOS DEL VEHÍCULO.**

5. **POSITIONNEMENT LH BADGE FENDER:** Tout d'abord, mesurez 25mm à partir de la ligne caractéristique du garde-boue avant et placez un morceau de masquage bande là-bas. Suivant 25mm mesure, à partir du bord avant de l'ouverture de porte et placer un morceau de ruban adhésif de masquage.
6. **LH FENDER RETRAIT LINER BADGE:** Lay doublure côté insigne sur surface plane et propre. Lentement enlever la doublure dans une direction 180 °, garder une partie plus plate possible. Eviter le contact avec le doigt surface adhésive badge.
7. **COLLAGE BADGE FENDER LH:** Tenez la partie Badge LH par les onglets de manutention et de pointe position supérieure de l'insigne à la partie supérieure du ruban de masquage. Ne laissez pas la surface adhésive d'être contaminé en touchant les vêtements, plancher, etc. Aligner le bord gauche de badge avec l'autre morceau de ruban adhésif et appuyez légèrement sur badge à la surface du véhicule.
8. **RACLETTE:** Squeegee insigne entier avec une raclette en plastique. Commencez par le centre et se déploient sur les bords à l'aide l'entreprise, qui se chevauchent accidents vasculaires cérébraux.
9. **RETRAIT prémasque:** Lentement retirer le masque préalable dans une direction 180 °, (plat à la surface). Ne pas l'enlever ou supprimer dans un 90 ° direction, (perpendiculaire à la surface).
10. **Après l'application:** Permettre au véhicule de rester 70 ° F pendant au moins quinze minutes avant de prendre à l'extérieur dans des conditions de gel. Ne pas pouvoir insigne zone de lavage pendant 72 heures.
11. **REPEAT ON AUTRE CÔTÉ DU VÉHICULE.**



# CHRYSLER 200 FENDER BADGE INSTRUCTION

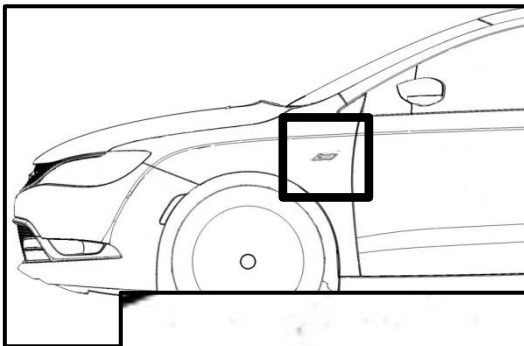

INSTALL LH FENDER BADGE

